

SCHEDA VALUTAZIONE GTS

MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDILIZI

CR n. 2440 Incarico n. 28 del 28/04/2017Scheda n° 01 del 02/05/2017

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

☐ Richiesta del Cittadino	☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1	☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Anno):
☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	☒ Altro (specificare) <u>AMMINISTRAZIONE COMUNALE</u>	
Identificativo (ex Num. Richiesta)	Data emissione	

CERTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA	COMUNE
<u>AISCIOLI</u>	<u>IPILICENO VENARIOTTA</u>
LOCALITA' (Frazione, Centro abitato o Zona)	
<u>FRAZIONIE CASTELLANO</u>	
INDIRIZZO	
Num.	
DATI CATASTALI	
Foglio	Mappe
<u>15</u>	<u>235</u>
Particella	ID Aggregato (Prot. Civile)

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ ENTE
<u>FIORILICA PIETRO</u>
DESTINAZIONE D'USO
<u>EX CIVILE ABILITAZIONE</u>

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPIUTO	ESPREMIBILE	NON ESPREMIIBILE - Motivazioni
☒ SI ☐ NO	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS ☐ P1 (interventi minori) ☐ P2 (interventi di media importanza) ☒ P3 (interventi rilevanti)	☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario ☐ Edificio con vincolo BB.AA. ☐ Occorre Gruppo Allargato ⁽¹⁾
☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	Opera Provvisoria Eseguita dai V.V.F. (perire Fogli del Fuoco) ☐ SI ☒ NO	

Note: TRATTASI DI EDIFICIO ABBANDONATO CHE PRESENTA IL DISTACCO DELL'ANGOLO SUD/OVEST, UN QUADRO FESSURATIVO DIFFUSO, IL COMIGNOLO PERICOLANTE E LA CADUTA DI COPPI E PIANELLE. SUL LATO NORD SI EVIDENZIA IL CROLLO PARZIALE DEL PARAMENTO ESTERNO DELLA MURATURA A SACCO. PER QUANTO ATTIENE AGLI INTERVENTI, SI SUGGERISCE LA RIMOZIONE DEL

COMUNE DI VENAROTTA (AP)
A00-Registro 10003580 - 02/05/2017
- C_L728 - SARCH - AG. D'Alagni
P. S. M. S. M.

COMIGNOLO PERICOLANTE, LA RIMOZIONE DEI COPPI E DELLE PIANELLE PERICOLANTI E LA TIRANTATURA PARZIALE, A LIVELLO DEI SOLAI DEL PRIMO IMPALCATO, CON CAVI D'ACCIAIO E RIPARTITORI IN LEGNO. QUALORA, ALL'AUTO DELLE VERIFICHE DI TENUTA DELLE MURATURE SI EVIDENZIASSE UNA SCARSA CAPACITA' DI TENUTA DI QUESTE, SI SUGGERISCE, COME INTERVENTO ALTERNATIVO, UN PUNTELLAMENTO IN LEGNO IL PIU' POSSIBILE ESTESO SULLA PARETE SUD/OVEST.

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	
Vigili del Fuoco	BONIZZARDI	SILVERIO	
Cons. Danni	MARCELLI	EMANUELE	
Dir. Prot. Civ.	MARCELLI	GIULIO	
Regione Marche	GALANTI		
Tecnico			
Comune			
Unità di Crisi			
MIBACT			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda



