



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI



SISMA

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

MODELLO A – DC

Prima sezione

A₁

Data	01 02 2017	N° progressivo	02	N° Scheda	_____ (a cura dell'ufficio)
------	------------	----------------	----	-----------	--------------------------------

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	☐	Bene individuo	☒
Denominazione bene complesso: _____			
Numero schede beni componenti		Codice livello superiore	
Tipologia	☐ chiesa	☐ canonica	☐ palazzo
	☐ castello	☐ torre	☐ bene archeologico
	☒ altro		
Pianta	☒ regolare	☐ con cortili	☐ ad ali aperte
	☐ lineare	☐ altro	_____

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	UMBRIA	Codice Istat comune	Indirizzo	CAMPAGNA
Provincia	PG		1 ☐ via	_____
Comune	POGGIODOMINI		2 ☐ corso	_____
Località	STR. COMUNALE MONTE LEONE		3 ☐ vicolo	_____
			4 ☐ piazza	_____
			5 ☒ località	num.civico _____
Sezione censuaria	_____	N° complesso o aggregato	_____	N° edificio
Foglio	_____	Data	_____	Particelle
			_____	Sub.

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante	_____	Longitudine Est (x)	42° 42' 24"	Latitudine Nord (y)	42° 55' 55"	☒ Lettura GPS
-----------	-------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	--

A₅ – OGGETTO

Denominazione bene:	CAPPELLA DELL'IMMAGINE
Denominazione storica:	_____
Datazione: anno	_____ secolo 16 epoca _____
Ultima trasformazione	_____
Proprietà:	PARROCCHIA S. PIETRO
Utilizzatore:	DON SAMERIO S. AVERI
	33191106817

A₆ – DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

Uso	Utilizzazione temporale			Affollamento
	Continuo	Saltuario	Non utilizzato	
Cattedrale / Duomo ☐	☐	☐	☐	☐
Chiesa parrocchiale ☐	☐	☐	☐	☐
Oratorio ☐	☐	☐	☐	☐
Santuario ☐	☐	☐	☐	☐
Museo ☐	☐	☐	☐	☐
Auditorium ☐	☐	☐	☐	☐
Servizi ☐	☐	☐	☐	☐
Altro <u>CAPPELLA</u> ☒	☐	☒	☐	☐

A₇ – CARATTERISTICHE DEL SITO

In piano ☐	Su rilievo / su cresta / su vetta ☒	Su riporto ☐	In pendio / su versante ☐	Avvallamento ☐
--------------------------------	--	----------------------------------	---	------------------------------------

A₈ – CONTESTO URBANO E POSIZIONE

Centro urbano ☐	Periferia urbana ☐	Area industriale - commerciale ☐	Area agricola ☒	Centro storico ☐
Isolata ☒	Connessa con altri edifici ☐	su lati	Altro ☐	

A₉ – INFRASTRUTTURE

Accesso pedonale ☒	Rete viaria idonea in relazione al rischio ☒
Accesso carrabile ☒	Parcheggio nelle vicinanze ☒
Accesso con altezza inferiore a 4 metri ☒	Spazi aperti a disposizione ☐
Accesso con mezzi pesanti ☐	Altro ☐

A₁₀ – PRESENZA DI RISCHIO

		RILEVAZIONE DIRETTA	INFORMAZIONI ACQUISITE
Insedimento minacciato da frana ☐	☐	☐	☐
Insedimento in zona alluvionabile ☐	☐	☐	☐
Insedimento soggetto a minacce di tipo industriale ☐	☐	☐	☐
Insedimento soggetto ad altre minacce naturali ☐	☐	☐	☐

A₁₁ – TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI

TIPOLOGIA	Num.	superficie	TIPOLOGIA	Num.	superficie
Affreschi ☒	<u>2</u>	<u>4</u>	Dipinti mobili su vario supporto ☐	<u>1</u>	<u>1</u>
Mosaici ☐	<u>1</u>	<u>1</u>	Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stali corali) ☐	<u>1</u>	<u>1</u>
Stucchi ☐	<u>1</u>	<u>1</u>	Decorazioni plastiche mobili ☐	<u>1</u>	<u>1</u>
Arazzi ☐	<u>1</u>	<u>1</u>	Manufatti in carta e pergamena ☐	<u>1</u>	<u>1</u>
Altari / statue ☒	<u>1</u>	<u>1</u>	Reperti archeologici ☐	<u>1</u>	<u>1</u>
Libri / Stampe ☐	<u>1</u>	<u>1</u>	Altri ☐	<u>1</u>	<u>1</u>

A₁₂ – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - Realizzata da

DAMIAN M

SI ☒ NO ☐

A₁₃ – COMPILATORE SCHEDA

Cognome <u>DAMIANI</u>	Nome <u>MAURIZIO</u>
Ente/ufficio di appartenenza <u>SABAP UMBRIA</u>	
☎ <u>075 574111</u>	E-Mail: <u></u>

A₁₄ - RIFERIMENTO SCHEDA DELLA VULNERABILITA' DELLE CHIESE

N° Scheda		Data		Ente	
-----------	---	------	---	------	---

A₁₅ - STATO DI MANUTENZIONE GENERALE

Buono	☐	Discreto	☐	Scadente	☐	Pessimo	☒	In corso lavori	☐
Eventuali precedenti lesioni esistenti		NO	☐	SI	☒	Limitate	☐	Estese	☐
								Gravi	☒

A₁₆ - DANNO SISMICO (Abaco dei meccanismi di collasso delle chiese)

LIVELLO DI DANNO

0 - ☐☐☐☐ assenza di danno 1 - ☒☐☐☐ danno lieve 2 - ☒☒☐☐ danno moderato
 3 - ☒☒☐☐ danno grave 4 - ☒☒☒☐ danno molto grave 5 - ☒☒☒☒ crollo

IDENTIFICAZIONE DEL DANNO

☐ danno sismico
☐ danno pregresso
☒ aggravamento

1	RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA	☒
danno	DISTACCO DELLA FACCIATA DALLE PARETI O EVIDENTI FUORI PIOMBO	☒ ☒ ☒ ☒ ☐
2	MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA	☐
danno	RIBALTAMENTO DEL TIMPANO, CON LESIONE ORIZZONTALE O A V – DISGREGAZIONE DELLA MURATURA O SCORRIMENTO DEL CORDOLO – ROTAZIONE DELLE CAPIRATE	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA	☒
danno	LESIONI INCLINATE (TAGLIO) – LESIONI VERTICALI O ARCUATE (ROTAZIONE) – ALTRE FESSURAZIONI O SPANCIAMENTI	☒ ☒ ☒ ☐ ☐
4	PROTIRO – NARTECE	☐
danno	LESIONI NEGLI ARCHI O NELLA TRABEAZIONE PER ROTAZIONE DELLE COLONNE – DISTACCO DALLA FACCIATA – MARTELLAMENTO	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	RISPOSTA TRASVERSALE DELL'AULA	☒
danno	LESIONI NEGLI ARCONI (CON EVENTUALE PROSECUZIONE NELLA VOLTA) – ROTAZIONI DELLE PARETI LATERALI – LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE – FUORI PIOMBO E SCHIACCIAMENTO NELLE COLONNE	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI (RISPOSTA LONGITUDINALE)	☒
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ NELLA MURATURA	☒ ☒ ☒ ☒ ☐
7	RISPOSTA LONGITUDINALE DEL COLONNATO NELLE CHIESE A PIÙ NAVATE	☐
danno	LESIONI NEGLI ARCHI O NEGLI ARCHITRAVI LONGITUDINALI – SCHIACCIAMENTO E/O LESIONI ALLA BASE DEI PILASTRI – LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE	☐
danno	LESIONI NELLE VOLTE DELL'AULA CENTRALE – SCONNESSIONI DELLE VOLTE DAGLI ARCONI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	☐
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DAGLI ARCONI O DALLE PARETI LATERALI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	RIBALTAMENTO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DEL TRANSETTO	☐
danno	DISTACCO DELLA PARETE FRONTALE DALLE PARETI LATERALI – RIBALTAMENTO O DISGREGAZIONI DEL TIMPANO IN SOMMITÀ	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI DEL TRANSETTO	☐
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI ATTRAVERSO DISCONTINUITÀ	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	VOLTE DEL TRANSETTO	☐
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DAGLI ARCONI E DALLE PARETI LATERALI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	ARCHI TRIONFALI	☐
danno	LESIONI NELL'ARCO – SCORRIMENTO DI CONCI – SCHIACCIAMENTO O LESIONI ORIZZONTALI ALLA BASE DEI PIEDRITTI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

14	CUPOLA – TAMBURRO/TIBURIO	☐
danno	LESIONI NELLA CUPOLA (AD ARCO) CON EVENTUALE PROSECUZIONE NEL TAMBURRO	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	LANTERNA	☐
danno	LESIONI NEL CUPOLINO DELLA LANTERNA – ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
16	RIBALTAMENTO DELL'ABSIDE	☒
danno	LESIONI VERTICALI O ARCUATE NELLE PARETI DELL'ABSIDE – LESIONI VERTICALI NEGLI ABSIDI POLIGONALI – LESIONE AD U NEGLI ABSIDI SEMICIRCOLARI	☒ ☒ ☒ ☒ ☐
17	MECCANISMI DI TAGLIO NEL PRESBITERIO O NELL'ABSIDE	☒
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ MURARIE	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
18	VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE	☒ No
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DAGLI ARCONI O DALLE PARETI LATERALI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
19	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – PARETI LATERALI DELL'AULA	☒
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE – SCONNESSIONI TRA CORDOLI E MURATURA – MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
20	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – TRANSETTO	☐
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE – SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA – MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
21	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – ABSIDE E PRESBITERIO	☐
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE – SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA – MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
22	RIBALTAMENTO DELLE CAPPELLE	☐
danno	DISTACCO DELLA PARETE FRONTALE DALLE PARETI LATERALI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
23	MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI DELLE CAPPELLE	☐
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ MURARIE	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
24	VOLTE DELLE CAPPELLE	☐
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DALLE PARETI LATERALI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
25	INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI)	☐
danno	MOVIMENTO IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ COSTRUTTIVE - LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
26	AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)	☐
danno	EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O SCORRIMENTO – LESIONI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
27	TORRE CAMPANARIA	☐
danno	LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORPO DELLA CHIESA – LESIONI A TAGLIO O SCORRIMENTO – LESIONI VERTICALI O ARCUATE (ESPULSIONE DI UNO O PIÙ ANGOLI)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
28	CELLA CAMPANARIA	☐
danno	LESIONI NEGLI ARCHI – ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

A₁₇ - INDICE DI DANNO

$n = 7$ (numero dei meccanismi possibili)	$d = 116$ (punteggio totale di danno)	$i_d = d / 5n = 0,43$
---	---------------------------------------	-----------------------

7 Noell Ave. ~~West~~

[illegible]

Completa ☒	Parziale ☐	Solo dall'esterno ☐	Motivi ostativi ☐
---	--------------------------------	---	---------------------------------------

	PROVVEDIMENTI	*	**		PROVVEDIMENTI	*	**
1	Revisione manto di copertura	☐	☐	8	Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	☐	☐
2	Copertura provvisoria	☐	☐	9	Monitoraggio	☐	☐
3	Puntellamenti	☐	☐	10	Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	☐	☐
4	Rimozione delle macerie	☐	☐	11	Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	☐	☐
5	Transennamenti / recinzioni / protezioni	☒	☐	12	Sgombero opere d'arte mobili	☐	☐
6	Consolidamenti localizzati	☒	☐	13	Raccolta sistematica dei frammenti	☐	☐
7	Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	☒	☐	14	Ricovero e protezione dei frammenti	☐	☐

A_{21.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte	
A_{21.2} - Descrizione danno	
A_{21.3} - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili	
SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE ☐	
STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE	
€ .00	

A_{22.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

22.1 - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

€ _ _ _ _ _ ,00


€ _ _ _ _ _ .00

€ _ _ _ _ _ .00

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. <u> 3 </u>	Lunghezza mt. <u> 9,5 </u>	Superficie mq. <u> 27 </u>	Altezza media mt. <u> 3,5 </u>
Abside	Larghezza mt. <u> 3 </u>	Lunghezza mt. <u> 3 </u>	Superficie mq. <u> 9 </u>	Altezza media mt. <u> 3 </u>
Facciata principale	Larghezza mt. <u> 3 </u>	Altezza mt. <u> 3 </u>	Superficie mq. <u> 9 </u>	
Campanile	Larghezza mt. <u> 3 </u>	Lunghezza mt. <u> 3 </u>		Altezza mt. <u> 3 </u>
Coperture chiesa	Larghezza mt. <u> 3 </u>	Lunghezza mt. <u> 3 </u>	Superficie mq. <u> 9 </u>	Altezza massima mt. <u> 3 </u>

Poggiuodomo
CAPPELLA dell'IMMAGINE

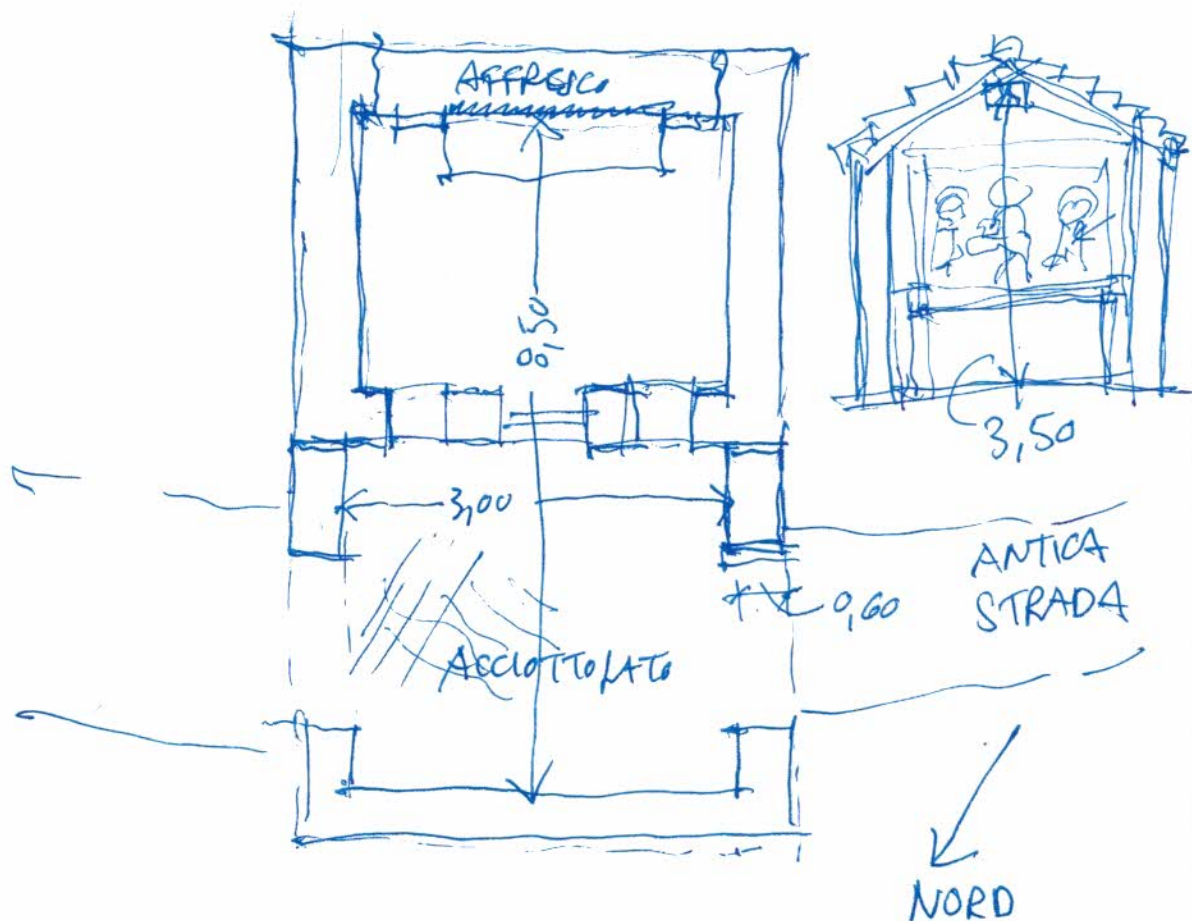

A₂₆ - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

SI ☐ NO ☒

A₂₇ - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA	C.O.M.	SQUADRA N. UMB06
Componenti della squadra		
Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza
DAMIANI MAURIZIO	ARCH	SABAP UMBRIA
BORSOI MATTEO M.	A.T.	ICG MIBACT
MORELLI FRANCESCO	ING	UNI PI
NATALI AGNESE	ING.	UNI PI

Modello A-DC PCM-DPC MiBAC 2006 pubblicato nella G.U. n. 55 del 6.3.2006