




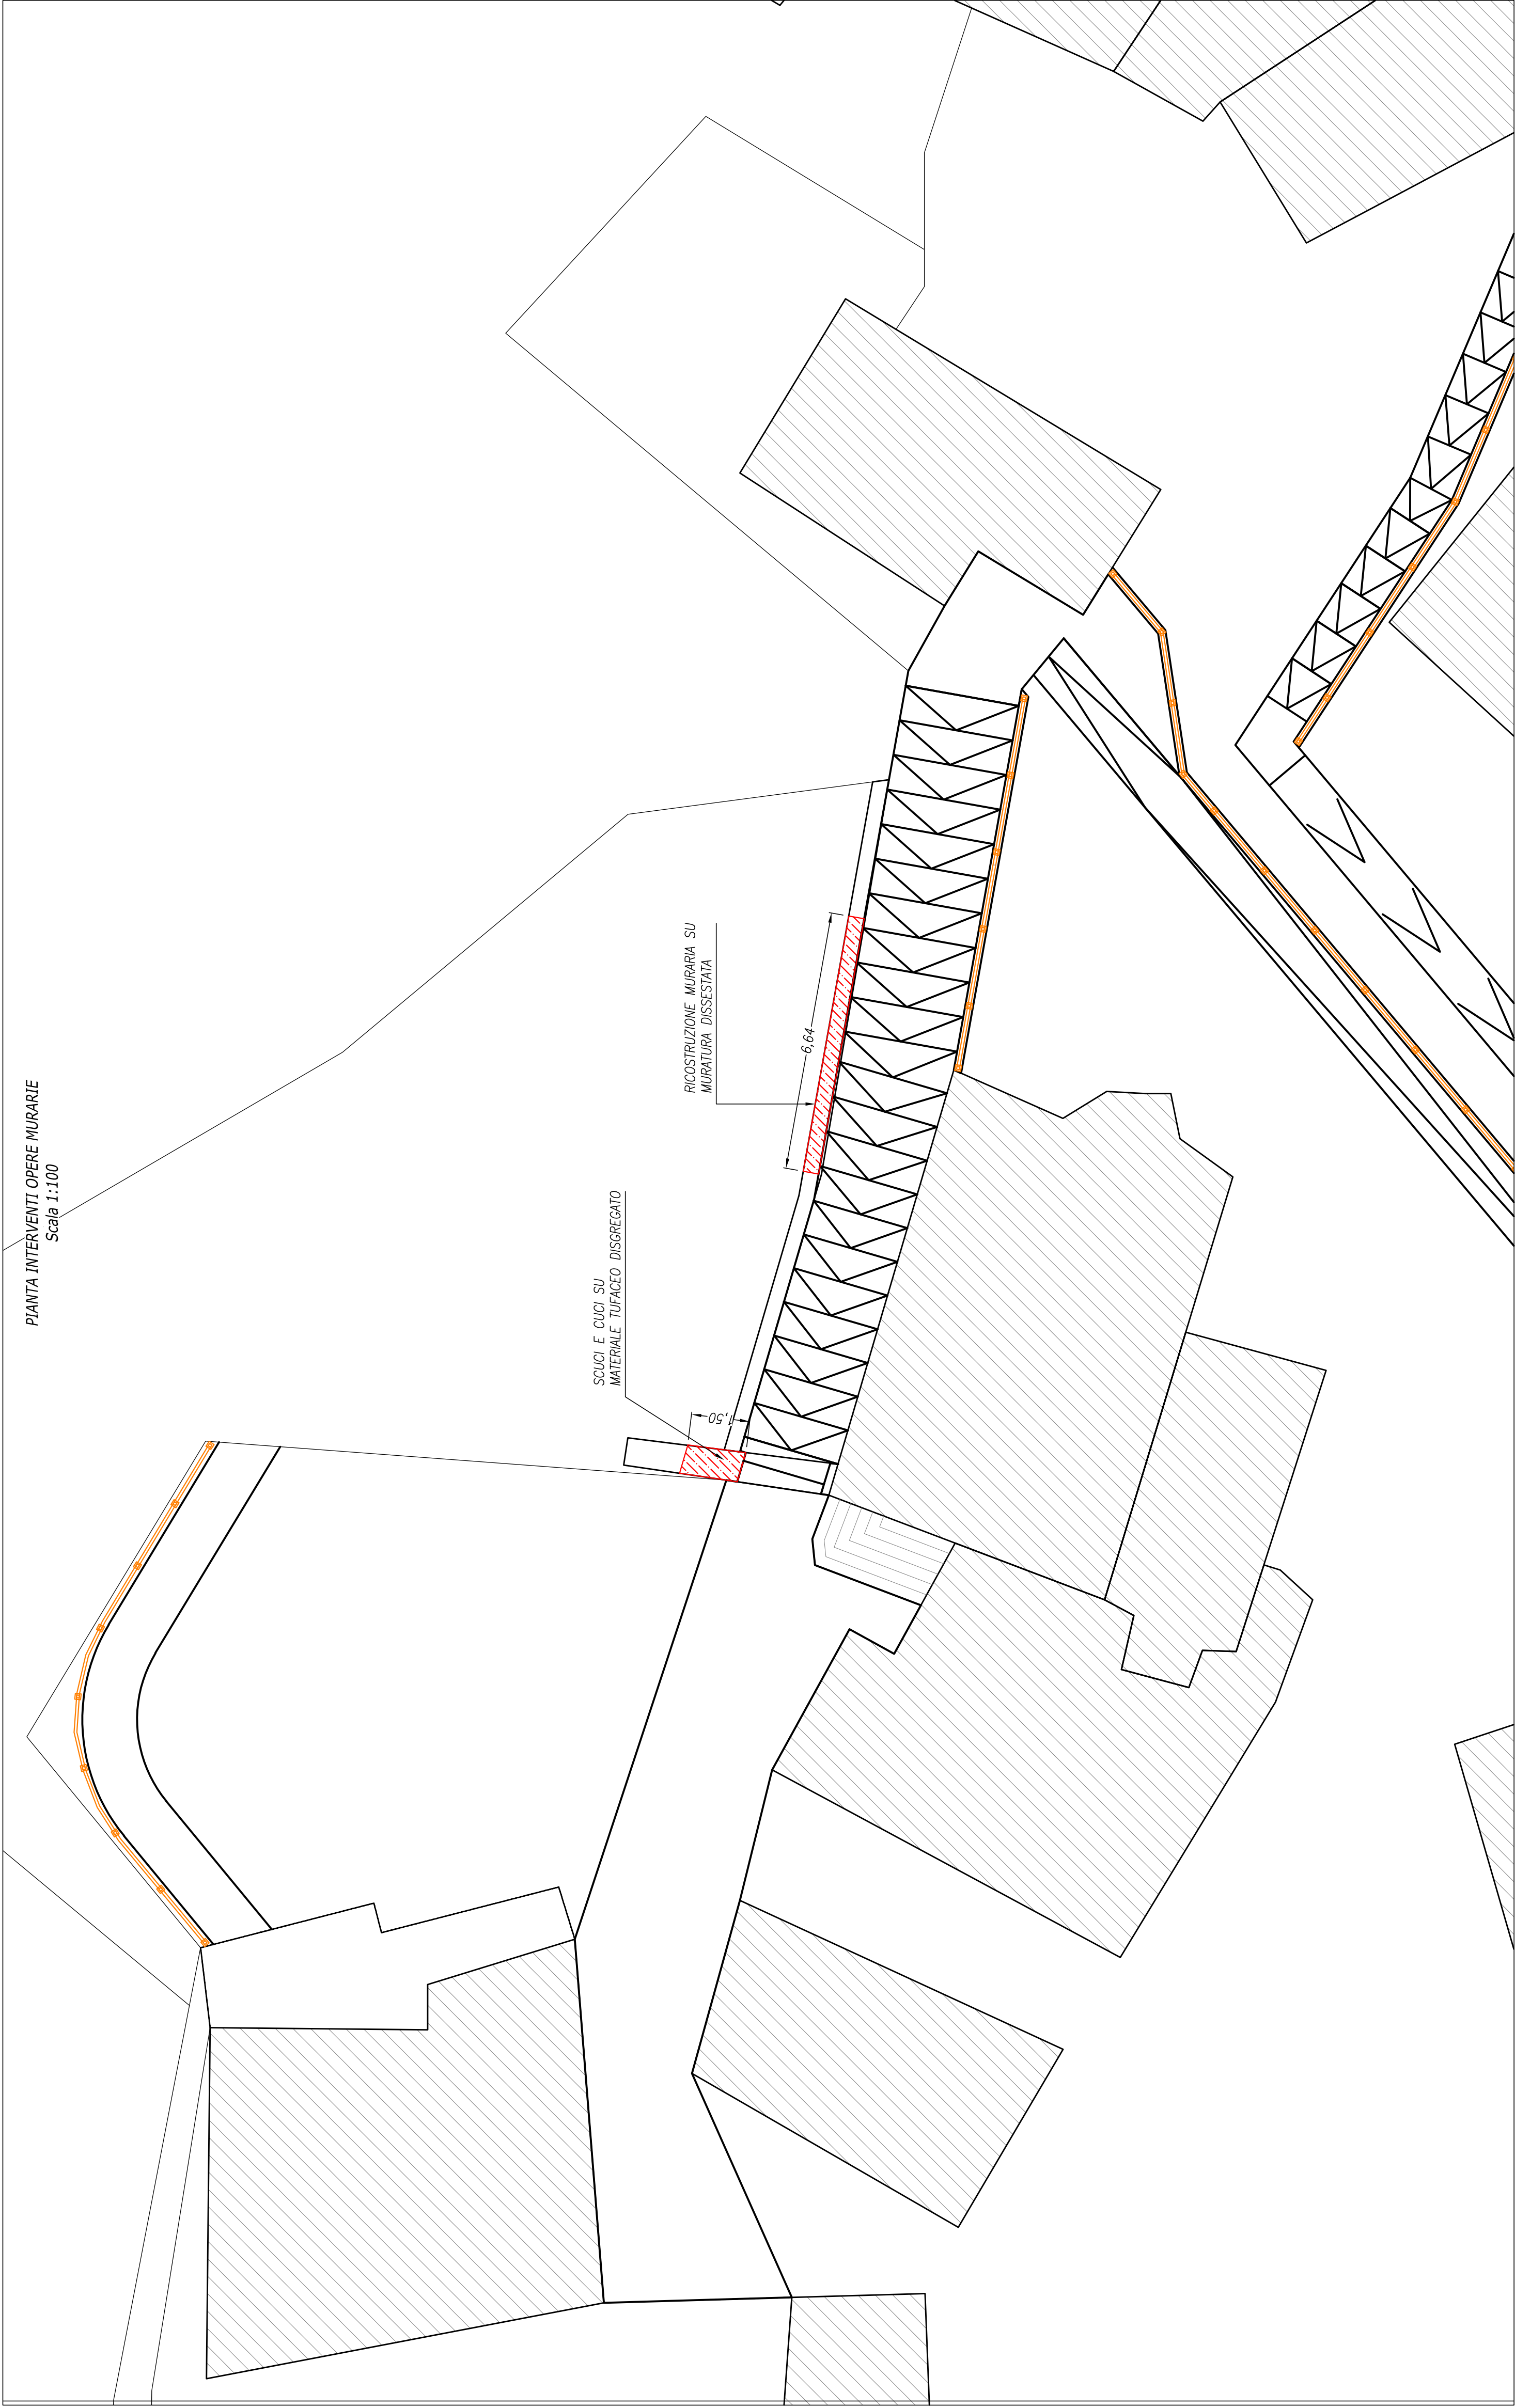


MATERIALE
TUFACEO
DISREGGATO

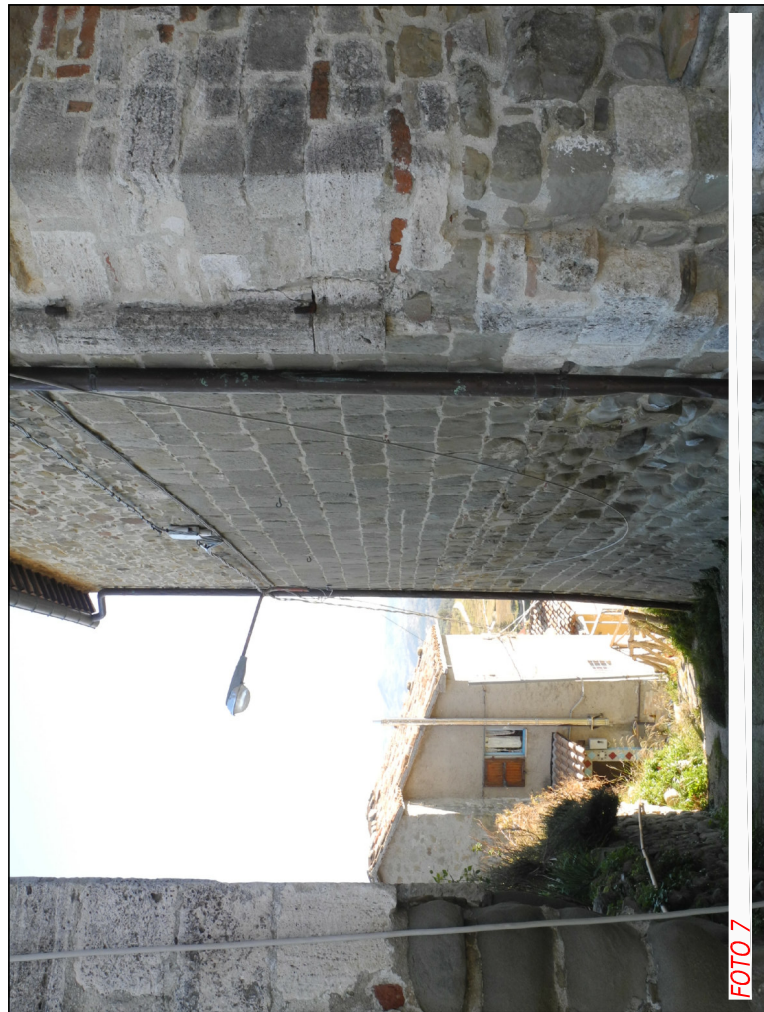

SCUCI E CUCI
Sostituzione puntuale di alcuni tratti ammalorati e non altrimenti recuperabili con pietra di travertino per ricreare continuità visiva e resistenze temporale. Dopo un'attenta esecuzione delle puntellature, si è provveduto a sgombrare le murature dagli archi sovrapposti, e del resto, a un preciso taglio d'avanzamento nello smontaggio e nella ricostruzione. L'uso di travertino, oltre a garantire l'efficace aderenza alla preesistenza, deve garantire l'effettiva messa in carico finale della muratura. Per la ricostruzione si impiegherà malta repleta di anidritica.

MURATURA
DISSESTATA

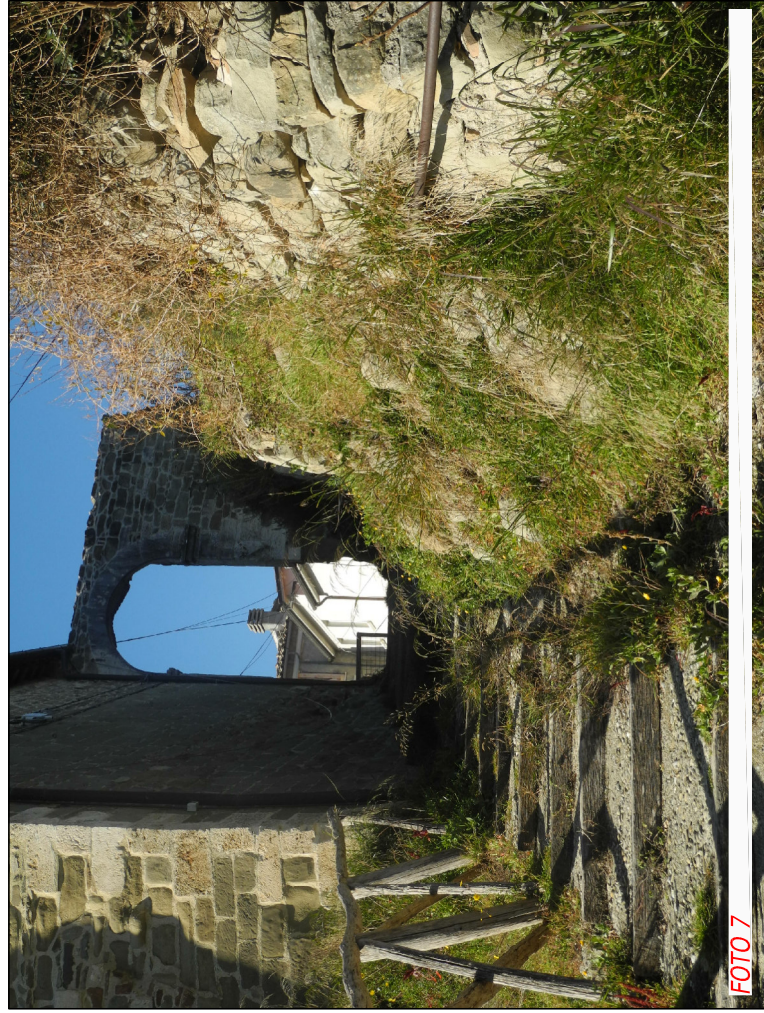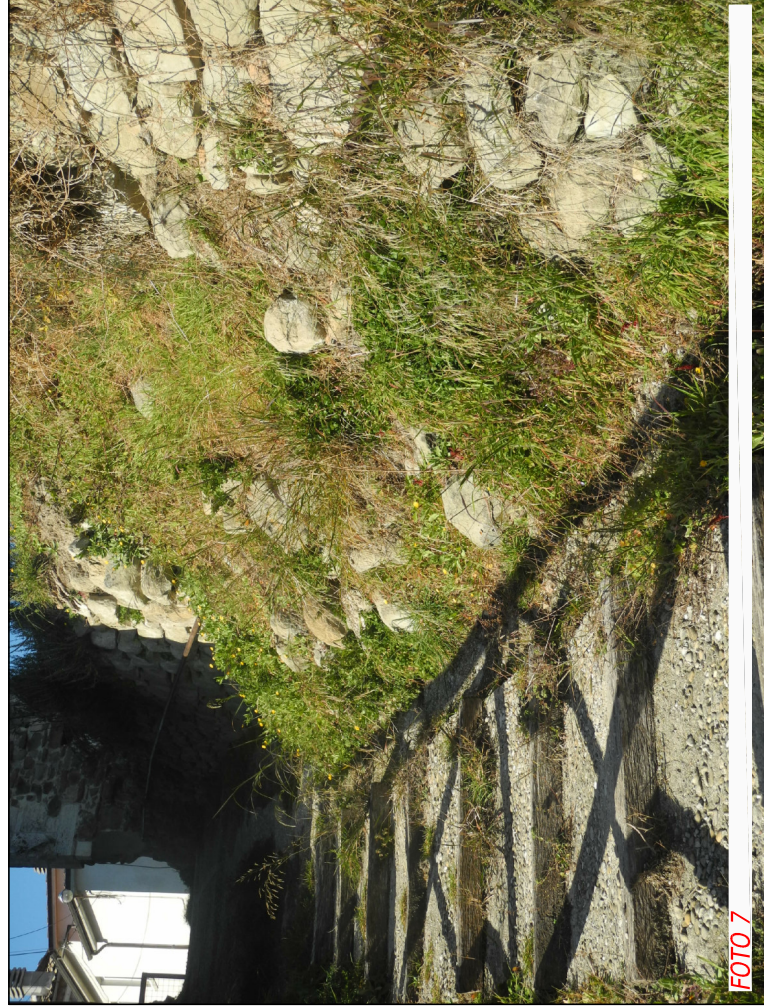

RICOSTRUZIONE MURARIA
La ricostruzione della lacuna del fronte murario avviene in seguito al recupero opportuno del materiale in stato di dissesto. L'utilizzo di malta anidritica e con buona capacità di adesione permette un reintegro stabile e duraturo.

COMUNE DI VENAROTTA
Provincia di Ascoli Piceno



Bando GAL PICENO PSR MARCHE 2014–2020 (Reg. CE 1305/2013)
Misura 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
Sotto Misura: 19.2.7.2 Operazione A) Riqualificazione
dei centri storici e dei borghi

RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO DI GIMIGLIANO
– PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO –

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Arch. F. G. Rapetta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Gino Santoni

IL PROGETTISTA
Ing. G. Anemone

PIANTA INTERVENTI
RISANAMENTO E RECUPERO
OPERE MURARIE

TITOLO ELABORATO:

COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV	SCALA	DATA	1° EMISSIONE	FILE
NS190006	PIE	TAV	0005	0	1:100	Maggio 2020		NS19006FETW0005.dwg

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITO	VERIFICATO	APPROVATO
3					
2					
1					