

SOPRAVVIVENTI UTC (POST SCOSSE)
10/04/2018

QUESTIONARIO PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Localtà: LOC. MECCIANO
(denominazione Istat)

1 ☐ VIA MECCIANO
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☒ ALTRO
LOCALITÀ
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)


IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 1111 Scheda n. 111 Data 31/05/18

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 111 Istat Prov. 043 Istat Comune 01017
N° aggregato 1111 N° edificio 111

DATI CATASTALI
Foglio 112 Allegato 11
Particelle 1113 1013 1111 1111

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO SIAGNETTI FRANCESCO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

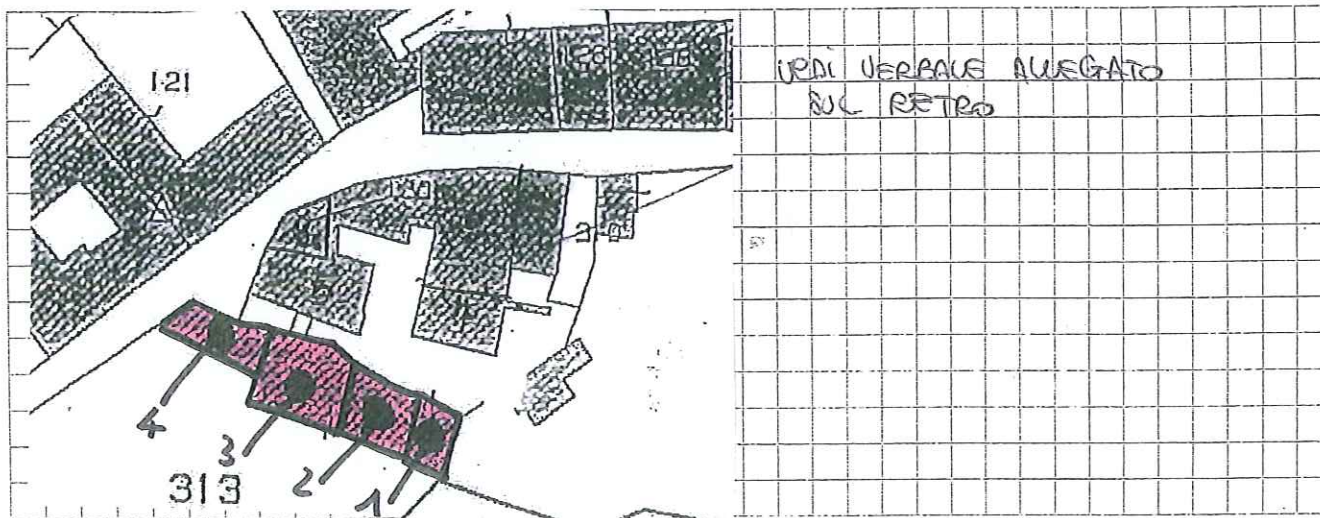

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8 ☒ 2 ☐ 9 ☐ 3 ☐ 10 ☐ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	☐ 1 <2.50 ☒ 2 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3 3.50 ÷ 5.00 ☐ 4 >5.00	A ☐ <50 I ☐ 400 ÷ 499 B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649 C ☐ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899 D ☐ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199 E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599 F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199 G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000 H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ >3000	A ☐ Abitativo B ☒ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☒ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	☒ 1 Muratura ☐ 2 Cemento armato ☐ 3 Mista (mur.+c.a.) ☐ 4 Altro: _____	☐ 1 Edificio AGIBILE ☒ 2 Edificio NON UTILIZZABILE ☒ 3 Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ 4 Sopralluogo NON eseguito per: _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

ANDREA CIMARELLI
VALENTINA SCARFONI

FIRME Andrea Celi
Colosimo

Il Responsabile
PER RICEVUTA
Servizio Urbanistica Privata
Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Barbara Mattei
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)



Data 31/05/18

La struttura oggetto di sopralluogo UTC, ubicata il Località Mecciano e distinta catastalmente al Foglio n. 2, particella 313 porz., come identificata nella scheda, è stata interessata da precedenti verifiche per il riscontro del danno a seguito della crisi sismica iniziata dal 24 agosto 2016, come qui di seguito espresso:

DATA SOPRALLUOGO	SQUADRA	N. SCHEDA	PROPRIETARIO	UBICAZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	AGGREGATO	ESITO
15/02/2017	1413	3	SCAGNETTI FRANCESCO	MECCIANO	2	313	25600	A
15/02/2017	1413	4	SCAGNETTI FRANCESCO	MECCIANO	2	313	25600	A
15/02/2017	1413	5	SCAGNETTI FRANCESCO	MECCIANO	2	313	25600	A
16/02/2017	1413	1	SCAGNETTI FRANCESCO	MECCIANO	2	313	00256	A

Successivamente alle scosse sopraggiunte in data 10/04/2018 è stato richiesto nuovo sopralluogo per verificare l'eventuale aggravamento dei danni già presenti.

L'isolato preso in considerazione durante il sopralluogo è costituito da 4 differenti unità strutturali come riscontrabile nella planimetria riportata nella scheda. Tali unità risultano al grezzo.

- **EDIFICIO N. 1:** si riscontrano leggere lesioni in corrispondenza delle connessioni angolari interne;
- **EDIFICIO N. 2:** si riscontrano leggere lesioni localizzate in corrispondenza della muratura in comune con l'edificio n.3;
- **EDIFICIO N. 3:** si riscontrano lesioni alla muratura portante in corrispondenza della parete ovest e quadro fessurativo diffuso in corrispondenza dell'apertura al piano primo prospetto nord nelle vicinanze del passaggio aereo di attraversamento tra un isolato e l'altro;
- **EDIFICIO N. 4:** non si riscontrano lesioni

Giudizio: Si ritiene l'edificio n. 3 inagibile. La restante parte dell'isolato (edificio 1, edificio 2 ed edificio 4) risulta agibile ma da approfondire mediante sopralluogo Aedes.

I componenti della squadra di sopralluogo

Valentina Scarponi



Andrea Cimorelli



Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Barbara Mattei

