

RICEVUTA DI PROTOCOLLO (D.P.R. n.445/2000 e s.m. e l.)

Protocollo: 0009332-27/03/2017-C_B474-SARCH-A 07

Data di arrivo: 23/03/2017

Mittente: pierfilippo.citeroni@archiworldpec.it

Oggetto: Richiesta di Revoca dell'Ordinanza Sgombero n. 531 del 20/02/2017 per parte di aggregato

Classificazioni:

Data: lunedì 27 marzo 2017

body

Comune di Camerino
Ufficio Tecnico

Richiesta di Revoca dell'Ordinanza Sgombero n. 531 del 20/02/2017
per i seguenti sub di Via G.P. Cicarelli , foglio 47 part 294

n. 152 - sub 16 - proprietà BOLDRINI LUCIO
S.R.L.

n. 156 - sub 8/14 - proprietà BISBOCCI -
CINTI

n. 158 - sub 7/13 - proprietà PELAGAGGI -
ZOLONE

Restando invece inagibili i sub 24-25
proprietà CESARI -MARI fino a completamento lavori di riparazione.

Si allega per conoscenza perizia giurata (completa
di scheda Aedes e allegati) inviata via PEC presso l'Ufficio Speciale
Ricostruzione della Regione Marche e assunta a protocollo al n. 197784 del
09/03/2017, e Aedes modello 07/2013 come da richiesta di integrazione del
21/03/2017. Cordiali saluti

Arch. Citeroni Pierfilippo
3398115883

C.a. Comune di Camerino
Ufficio Tecnico - Ufficio Sisma
comune.camerino.mc@legalmail.it

Oggetto: Via G.P. Cicarelli 152-154-156-158, Camerino - Richiesta di Revoca dell'Ordinanza Sgombero n. 531 del 20/02/2017 per parte di aggregato nei sub sotto indicati

Si invia per conoscenza al Comune di Camerino,

Perizia giurata (completa di scheda Aedes e allegati) inviata via PEC presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche e assunta a protocollo al n. 197784 del 09/03/2017, e Aedes modello 07/2013 come da richiesta di integrazione del 21/03/2017.

A seguito di ordinanza di Sgombero n.531 del 20/02/2017 come risultato della scheda Fast n. 011 del 10.11.2016 in cui si attestava la non utilizzabilità dell'aggregato sito in Via G.P. Cicarelli n.152-154-156-158, si provvedeva alla redazione di perizia giurata e scheda Aedes allegate.

VISTO l'esito di inagibilità parziale di tipo B per l'aggregato sito in Via G.P. Cicarelli n.152-154-156-158 come si evince dalla perizia giurata allegata,

VISTO che il seguente esito di inagibilità parziale di tipo B è relativo solo all'immobile sito al n. 154 di proprietà Cesari-Mari distinto al NCEU al Foglio 47, part. 294 sub 24-25,

lo sottoscritto Arch. Citeroni Pierfilippo, nato ad Ascoli Piceno, il 18/06/1981, C.F. CTRPFL81H18A462S, con studio ad Ascoli Piceno, in Via Col di Lana n.5, tel. 3398115883, iscritto all'Ordine degli Architetti di Ascoli Piceno al n.915 e all'elenco professionisti sisma al n. EP_000777_2017

in qualità di tecnico incaricato alla redazione di perizia giurata e scheda Aedes

CHIEDO la revoca dell'ordinanza di sgombero solo per i seguenti sub:

n. 152 – sub 16 – proprietà BOLDRINI LUCIO S.R.L.

n. 156 – sub 8/14 – proprietà BISBOCCI – CINTI

n. 158 – sub 7/13 – proprietà PELAGAGGI – ZOLONE

Restando invece inagibili i sub 24-25 proprietà CESARI –MARI fino a completamento lavori di riparazione.

Confidando in un favorevole riscontro, si porgono distinti saluti

Ascoli Piceno, 23/03/2017.

Arch. Citeroni Pierfilippo





SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA
(AeDES 07/2013)




ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: P. GIGARELLI
1 ☒ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)
COORDINATE ☐ plane UTM ☐ geografiche ☐ altro
Fuso _____ Datum _____ Nord/Lat _____
(32-33-34) ☐ ED50
☐ WGS84 Est/Long _____
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO _____
Codice Uso IS

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 1 Scheda n. 1 Data 09/03/17
IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 11 Istat Prov. 048 Istat Comune 007
N° aggregato 1418 N° edificio 1
Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____
Dati catastali Foglio 47 Allegato 1
Particelle 294
Posizione edificio ☒ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

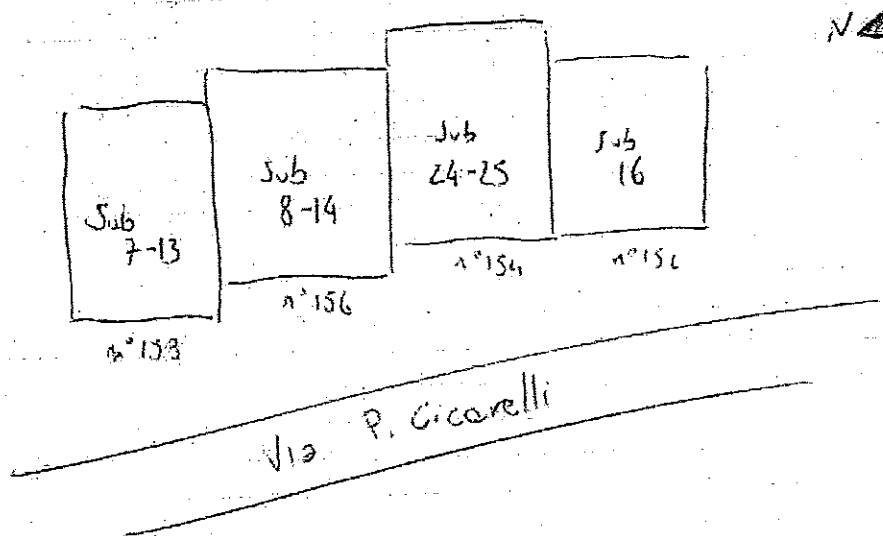

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
☐ 1 ☐ 9	☐ 1 < 2.50	A ☐ < 50	I ☐ 400 ÷ 499	1 ☐ < 1919	A ☒ Abitativo	<u>141</u>	A ☒ > 65%	<u>7</u>
☐ 2 ☐ 10	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	2 ☐ 19 ÷ 45	B ☐ Produttivo	<u> </u>	B ☐ 30 ÷ 65%	<u> </u>
☐ 3 ☐ 11	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☒ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	3 ☐ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio	<u> </u>	C ☐ < 30%	<u> </u>
☒ 4 ☐ 12	4 ☐ > 5.00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	4 ☐ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici	<u> </u>	D ☐ Non utilizz.	<u> </u>
☐ 5 ☐ > 12		E ☐ 130 ÷ 159	O ☐ 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.	<u> </u>	E ☐ In costruz.	<u> </u>
☐ 6	SEM. Piani interrati	F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Deposito	<u> </u>	F ☐ Non finito	<u> </u>
☐ 7	A ☐ 0 C ☐ 2	G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	7 ☐ 82 ÷ 91	G ☐ Strategico	<u> </u>	G ☐ Abbandon.	<u> </u>
☐ 8	A ☒ 1 D ☐ 23	H ☐ 300 ÷ 399	S ☐ > 3000	8 ☒ 92 ÷ 96	H ☐ Turist.-ricett.	<u> </u>		
				9 ☐ 97 ÷ 01				
				10 ☐ 02 ÷ 08				
				11 ☐ 09 ÷ 11				
				12 ☐ > 2011				
					Proprietà A ☐ Pubblica e ☒ Privata <u> </u> % <u>100</u> %			

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Struttura verticali Strutture orizzontali		STRUTTURE IN MURATURA						ALTRE STRUTTURE				
		Non identificate	A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrini non squadrate, ciottoli, ...)		A tessitura regolare e di buona qualità (Elementi, mattoni, matre squadrate, ...)		Pilastrati isolati	Mista	Rinforzata	1 Telai in c.a.		
			Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli				2 Pareti in c.a.	3 Telai in acciaio	4 Telai/Pareti in legno
1 Non identificate	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2 Volta senza catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3 Volta con catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice travetto, travi e volpine, ...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio travetto, travi e travetti, ...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6 Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a soletta di c.a., ...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

REGOLARITÀ		
Non Regolare	Regolare	
A	B	
1 Forma pianta ed elevazione	☒	☐
2 Disposizione tamponature	☒	☐

COPERTURA	
1 Spingente pesante	☐
2 Non spingente pesante	☒
3 Spingente leggera	☐
4 Non spingente leggera	☐

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione Componente strutturale-Danno preesistente	Danno (1)									Provvedimenti di P.I. eseguiti							
	D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero			Nullo	Nessuno	Demolizioni	Corridure e/o tranti	Riparazione	Puntelli	Trasenne e protezione passaggi	
	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I								
1 Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Tamponature - Tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compilare Nullo.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti					
		Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasenne e protezione passaggi
	A	B	C	D	E	F	G
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Caduta cornicioni, parapetti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Collasso di reti di distribuzione	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Crolli da versanti incombenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dissesti alle fondazioni			
1 Cresta	2 Pendio forte	3 Pendio leggero	4 Pianura	A Assenti	B Generati dal sisma	C Acuiti dal sisma	D Preesistenti

10140

Istat Comune 10071

Squadra

N° scheda

Data 04/03/17

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Contenitivo (sez. 7)		
Basso	☒	☒	☐	☒	A Edificio AGIBILE (*)	☐
Basso con provvedimenti	☐	☐	☒	☐	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	☒
Alto	☒	☐	☐	☐	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	☐
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	☐
					E Edificio INAGIBILE (4)	☐
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita	1 ☐ Solo dall'esterno	4 ☐ Non eseguito per:	A ☐ Sopralluogo rifiutato (SR)	B ☐ Rudere (RU)	C ☐ Demolito (DM)
	2 ☐ Parziale		D ☐ Proprietario non trovato (NT)	E ☐ Altro (AL)	
	3 ☒ Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 ☐	☐	Messa in opera di cerchiatura o tiranti	7 ☐	☐	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti...
2 ☐	☐	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 ☐	☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 ☐	☐	Riparazione copertura	9 ☐	☐	Traserratura e protezione passaggi
4 ☐	☐	Puntellatura di solette	10 ☐	☐	Riparazioni delle reti degli impianti
5 ☐	☐	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature...	11 ☐	☐	
6 ☐	☐	Rimozione di tegole, cornicioni, canne fumarie...	12 ☐	☐	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate		
Unità immobiliari inagibili	1	N° persone evacuate
	1	12


SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro			
ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
	LESIONI SU TRAMETTI E PARETI ESTERNE LESIONI ASSENTI SU STRUTTURA E PARETI IN COMUNE TRA I SUB SI EVINCE UN ESITO DI AGIBILITA' DI TIPO [B] SOLO PER I SUB 24-25 DI PROPRIETA' CESARI-MALI, MENTRE E DI TIPO [A] PER I RESTANTI SUB		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

ARCH. CATERONI PIERFILIPPO

Firme

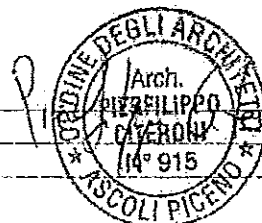

Schema Perizia Giurata

(Ordinanza Commissario Straordinario Ricostruzione n. 10/2016)

Premesse Generali:

Il sottoscritto CITERONI PIERFILIPPO, iscritto all'Albo dell'Ordine degli ARCHITETTI della Provincia di ASCOLI PICENO, al n° 915, con studio professionale in ASCOLI PICENO via COL DI LANA n 5 tel 3398115883 Codice Fiscale CTRPFL81H18462S Partita IVA 02130480441 email citeroni@gmail.com
PEC pierfilippo.citeroni@archiworldpec.it

a seguito di incarico conferito dal CONSORZIO di VIA P. CICARELLI 152- 154 – 156 – 158, il giorno 03/03/2017, nella persona del loro rappresentante CESARI RENZO nato a CAMERINO (MC) il 18/04/1950, con C.F. CSRRNZ50D18B474D, e residente a CAMERINO in VIA G.P. CICARELLI n 154,

per la redazione della perizia giurata ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario Ricostruzione n. 10 del 19/12/2016, relativa all'edificio ubicato in CAMERINO in VIA G.P. CICARELLI n 152- 154 – 156 – 158, sulla base del sopralluogo effettuato in data 04/03/2017 ed effettuate le necessarie verifiche, ha constatato che:

Descrizione ed Inquadramento dell'edificio:

L'immobile oggetto della presente Perizia è censito all'N.C.E.U. del Comune di Camerino (MC) al Fg. 47, Part. 294 sub 7-8-13-14-16- 24-25 ed è meglio individuato dalla planimetria catastale e visura catastale allegate.

L'aggregato dell'immobile è il n 1218

Indicazione verifiche di agibilità:

L'immobile in oggetto è risultato non utilizzabile dalla scheda fast n 11 del 10/11/2016
Con Ordinanza comunale n 531 del 20/02/2017 è stato dichiarato lo sgombero dell'immobile

Individuazione della destinazione d'uso alla data dell'evento sismico:

Descrizione dell'edificio:

(numero di piani, epoca di costruzione, precedenti interventi edilizi, ecc)

L'immobile, costruito nel 1994, di forma rettangolare, è composto da tre villette a schiera, ed è costituito da 4 piani fuori terra di cui uno seminterrato ad uso garage.

I piani terra, raggiungibili con sala interna, ospitano le zone giorno con il bagno e si aprono nella parte posteriore su un giardino privato;

Il piano primo, raggiungibile sempre con scala interna, ospita la zona notte e un bagno;

Il piano secondo sottotetto, raggiungibile con una scala in legno interna, è ad uso soffitta.

La struttura portante è composta da un telaio in c.a. con solai in laterizio, tamponature in doppio strato di foratelle con intercapedine areata o riempita da schiuma poliuretanica.

Gli elementi divisorii interni dei vari piani sono costituiti da pareti in forati ad una testa.

Le tre villette, nonostante facciano parte di un'unica schiera, sono ben distinguibili nella loro composizione cielo terra; allo stesso modo, benchè la struttura sia la stessa, non riscontrando danni né agli elementi strutturali, né alle pareti divisorie in comune, le tre villette possono essere facilmente distinte e giudicate singolarmente.

Descrizione sommaria del danno causato dal sisma:

I danni visibili nell'immobile sono stati creati a partire dal terremoto del 26/10/2016, acuendosi in maniera davvero importante con il terremoto del 30/10/2016 e successivi.

I danni maggiori sono presenti nella parte dei sub 24-25 (proprietà Cesari-Mari), mentre nelle restanti parti

i danni sono molto lievi o minori di 1/3 rispetto al tutto.

Inoltre è ferma intenzione da parte dei signori Bisbocci (sub 8-14) e Pelagaggi (sub 7-13) di procedere autonomamente alla sistemazione dei danni del sisma rinunciando agli eventuali contributi.

Per quanto potuto esaminare, alla data del sopralluogo sono presenti nell'immobile oggetto di perizia le seguenti carenze prodotte dai danneggiamenti del sisma:

- Lesioni sulle pareti divisorie in corrispondenza delle porte e nell'aggancio con i solai;
- Lesioni diagonali, orizzontali e verticali su pareti divisorie interne;
- Lesioni su tamponamenti esterne di cui alcune passanti;
- Lesioni prodotte da distacchi delle tamponature dalla struttura verticale portante.

Si allega documentazione fotografica

Tutto quanto sopra premesso, DICHIARA:

che il giudizio di agibilità, in relazione alla scheda AEDES compilata dal sottoscritto in data 04/03/2017 ed allegata alla presente perizia è il seguente:

- B – edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (nella parte dei sub 24-25) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I.
I restanti sub (7-8-13-14-16) possono invece considerarsi agibili;
- la sussistenza del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 26/10/2016.

Allegati:

- 1) Scheda AEDES
- 2) Documentazione fotografica con planimetria punti di ripresa fotografici
- 3) Relazione sintetica con riferimento alle sezioni 3,4,5,7, 8 della scheda AEDES ed alla adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 26/10/2016
- 4) Planimetria con esatta individuazione edificio oggetto di perizia.

Ascoli Piceno, 04/03/2017





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Ascoli Piceno

SENT DA BOLLO ART 48 C. 7 D/PJ 188/16
SOSTITUITO IN LEGGE 221/16

N. 1024 / 17

VERBALE DI GIURAMENTO

L'anno 2017 il giorno 08 del mese di MARZO, presso l'intestato Ufficio, avanti il sottoscritto

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

~~nome Cognome~~

-, è comparso L'arch. CITERONI PIERFILIPPO, nato a ASCOLI PICENO

(AP) il 18/06/1981, identificato con Carta di Identità n. AS 5399108, rilasciata il 20/06/2011 dal Comune di Ascoli

Piceno, in corso di validità, il quale chiede di asseverare con giuramento l'unità perizia composta da n. 2 facciate,

eseguita nell'interesse di CESARI RENZO, rappresentante del consorzio di VIA P. CICARELLI 152-154-156-158,

per DANNI SISMA 2016 SU IMMOBILE SITO IN VIA P. CICARELLI 152-154-156-158, CAMERINO (MC).

Il sottoscritto Cancelliere, previe le ammonizioni di legge, invita il suddetto al giuramento, che presta ripetendo:

GIURO DI AVERE BENE E FEDELMENTE ADEMPIUTO ALLE FUNZIONI AFFIDATEMI AL SOLO SCOPO DI

FAR CONOSCERE LA VERITÀ.

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
~~nome Cognome~~

Il richiedente

