



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(AeDES 07/2013)

CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: 43765 - 30/6/2018


SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
Comune: SAN GINESIO
Frazione/Località: CONTRADA
(denominazione Istat)
ISIANI LIBERATI
1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☒ ALTRO
contrada Vallato
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE ☐ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro
Fuso (32-33-34) Datum Nord/Lat
☐ ED50
☐ WGS84 Est/Long

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO PIAIRIOICICILIA ISISICIRIOCIFISISIO Codice Uso
IS

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

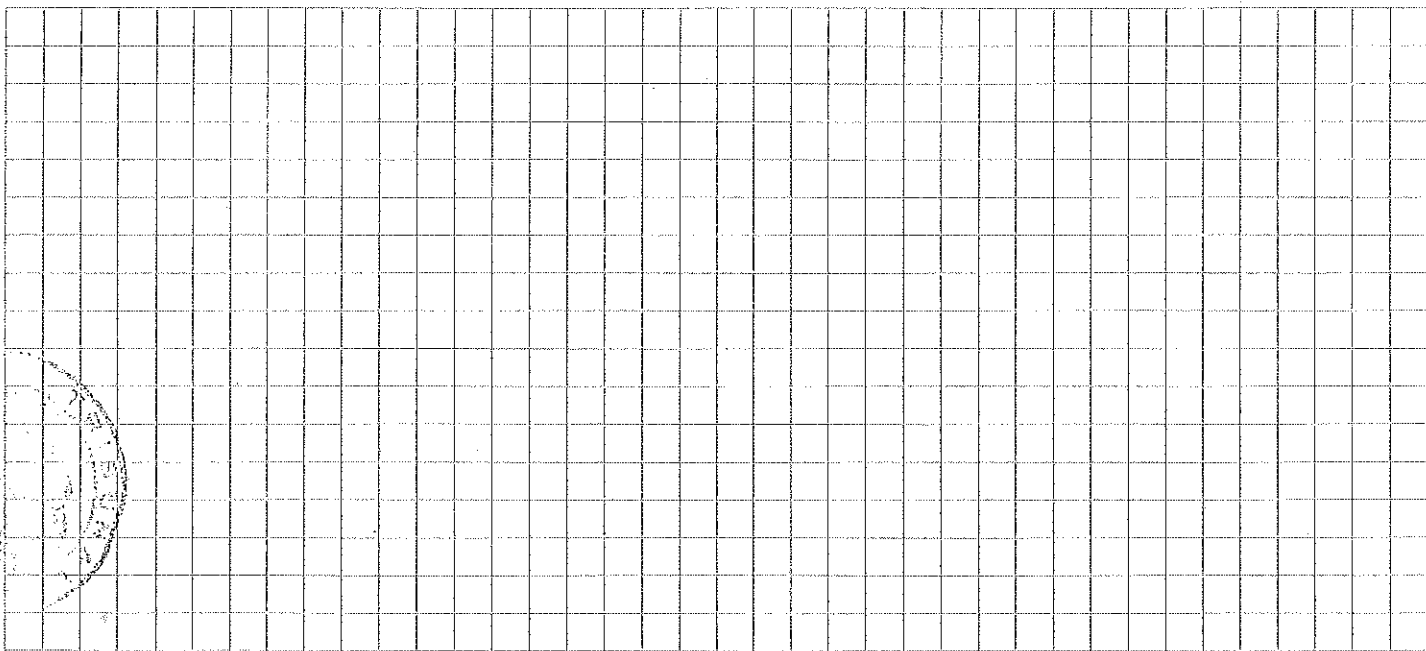

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)	Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
1 ☐ 9 ☐	1 ☐ < 2.50	A ☐ < 50	I ☐ 400 ÷ 499	1 ☐ < 1919	A ☐ Abitativo	<u>1011</u>	A ☒ > 65%	<u>1010101</u>
2 ☐ 10 ☐	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	2 ☐ 19 ÷ 45	B ☐ Produttivo		B ☐ 30 ÷ 65%	
3 ☐ 11 ☐	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	3 ☐ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio		C ☐ < 30%	
4 ☐ 12 ☐	4 ☐ > 5.00	D ☒ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	4 ☐ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici		D ☐ Non utilizz.	
5 ☐ > 12 ☐		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.		E ☐ In costruz.	
6 ☐	Piani interrati	F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Deposito		F ☐ Non finito	
7 ☐	A ☒ 0 C ☐ 2	G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	7 ☒ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico		G ☐ Abbandon.	
8 ☐	B ☐ 1 D ☐ ≥ 3	H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ > 3000	8 ☐ 87 ÷ 91	H ☒ Turist-ricett.			
				9 ☐ 92 ÷ 96				
				10 ☐ 97 ÷ 01				
				11 ☐ 02 ÷ 08				
				12 ☐ 09 ÷ 11				
				13 ☐ > 2011				
					Proprietà A ☐ Pubblica B ☒ Privata _____% <u>110101</u> %			

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-soal)

Strutture verticali		Strutture orizzontali	
1 Non identificate		1 Non identificate	
2 Volla senza catena		2 Volla senza catena	
3 Volla con catena		3 Volla con catena	
4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice tavola, travi e volture,...)		4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice tavola, travi e volture,...)	
5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e lavelloni,...)		5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e lavelloni,...)	
6 Travi con soletta rigida (soal di c.a., travi ben collegate a solette di c.a.,...)		6 Travi con soletta rigida (soal di c.a., travi ben collegate a solette di c.a.,...)	
A Non identificate		A Non identificate	
B Senza catena o cordoli		B Senza catena o cordoli	
C Senza catena o cordoli		C Senza catena o cordoli	
D Senza catena o cordoli		D Senza catena o cordoli	
E A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli,...)		E A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli,...)	
F A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata,...)		F A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata,...)	
G Plastrini isolati		G Plastrini isolati	
H Mista		H Mista	
I Rinforzata		I Rinforzata	
1 Tetri in c.a.		1 Tetri in c.a.	
2 Pareti in c.a.		2 Pareti in c.a.	
3 Tetri in acciaio		3 Tetri in acciaio	
4 Tetri/Pareti in legno		4 Tetri/Pareti in legno	
A Non Regolare		A Non Regolare	
B Regolare		B Regolare	
1 ed elevazione		1 ed elevazione	
2 Disposizione		2 Disposizione	
3 Spingente pesante		3 Spingente pesante	
4 Spingente leggera		4 Spingente leggera	
5 Non spingente pesante		5 Non spingente pesante	
6 Non spingente leggera		6 Non spingente leggera	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione		Componente strutturale- Danno preesistente		Danno preesistente	
D4 - D5 Gravissimo		> 2/3		> 2/3	
D2 - D3 Medio Grave		1/3 - 2/3		1/3 - 2/3	
D1 Leggero		< 1/3		< 1/3	
Nullo		Nullo		Nullo	
A Nessuno		Nessuno		Nessuno	
B Rimozione		Puntelli		Puntelli	
C Riparazione		Divieto di accesso		Divieto di accesso	
D Transenna e protezione passaggi		Puntelli		Puntelli	
E Demolizioni		Cerciatore e/o tiranti		Cerciatore e/o tiranti	
F Riparazione		Riparazione		Riparazione	
G Transenna e protezione passaggi		Puntelli		Puntelli	
A Nessuno		Nessuno		Nessuno	
B Rimozione		Puntelli		Puntelli	
C Riparazione		Divieto di accesso		Divieto di accesso	
D Transenna e protezione passaggi		Puntelli		Puntelli	
E Demolizioni		Cerciatore e/o tiranti		Cerciatore e/o tiranti	
F Riparazione		Riparazione		Riparazione	
G Transenna e protezione passaggi		Puntelli		Puntelli	

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno		Presenza		Procedimenti di P.I. eseguiti	
1 Distacco intonaco, rivestimenti, controsoffitti, ...		A		A	
2 Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...		B		B	
3 Caduta cornicioni, parapetti, ...		C		C	
4 Caduta altri oggetti interni o esterni		D		D	
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica		E		E	
6 Danno alla rete elettrica o del gas		F		F	
A Nessuno		Nessuno		Nessuno	
B Rimozione		Puntelli		Puntelli	
C Riparazione		Divieto di accesso		Divieto di accesso	
D Transenna e protezione passaggi		Puntelli		Puntelli	
E Demolizioni		Cerciatore e/o tiranti		Cerciatore e/o tiranti	
F Riparazione		Riparazione		Riparazione	
G Transenna e protezione passaggi		Puntelli		Puntelli	

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO, indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa		Pericolo su:		Procedimenti di P.I. eseguiti	
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti		A		A	
2 Collasso di reti di distribuzione		B		B	
3 Crolli da versanti incombenti		C		C	
A Assente		Edificio		Edificio	
B Vie d'accesso o di fuga		Vie interne		Vie interne	
C Nessuno		Nessuno		Nessuno	
D Divieto di accesso		Divieto di accesso		Divieto di accesso	
E Barriere protettive		Barriere protettive		Barriere protettive	
F Riparazione		Riparazione		Riparazione	
G Transenna e protezione passaggi		Puntelli		Puntelli	

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

1 Crolli da versanti incombenti		2 Collasso di reti di distribuzione		3 Crolli da versanti incombenti	
A Assente		B Vie d'accesso o di fuga		C Nessuno	
D Divieto di accesso		Divieto di accesso		Divieto di accesso	
E Barriere protettive		Barriere protettive		Barriere protettive	
F Riparazione		Riparazione		Riparazione	
G Transenna e protezione passaggi		Puntelli		Puntelli	

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio				
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)
Basso	☐	☐	☒	☒
Basso con provvedimenti	☐	☐	☐	☐
Alto	☒	☒	☐	☐

8-B Esito di agibilità		
A	Edificio AGIBILE (*)	☐
B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	☐
C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	☐
D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	☐
E	Edificio INAGIBILE (4)	☒
F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita	1 ☐ Solo dall'esterno	4 ☐ Non eseguito per:	A ☐ Sopralluogo rifiutato (SR)	B ☐ Rudere (RU)	C ☐ Demolito (DM)
	2 ☐ Parziale		D ☐ Proprietario non trovato (NT)	E ☐ Altro (AL) _____	
	3 ☒ Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 ☐	☐	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 ☐	☐	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 ☐	☐	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 ☐	☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 ☐	☐	Riparazione copertura	9 ☐	☐	Transennature e protezione passaggi
4 ☐	☐	Puntellatura di scale	10 ☐	☐	Riparazioni delle reti degli impianti
5 ☐	☐	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 ☐	☐	
6 ☐	☐	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 ☐	☐	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili 101011

Nuclei familiari evacuati 1010101

N° persone evacuate 1010101

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
	<i>Il fabbricato si presenta lesionato parzialmente nelle facciate esterne poste a sud e limitatamente ad est (lato ingresso principale), inoltre risulta lesionata la parete portante interna posta tra la sala riunioni e la camera. Le lesioni risultano passanti con presenza di gravi danneggiamenti alle murature portanti esterne. Si è notato anche un taglio orizzontale posto sul pilastro esterno a sostegno del terrazzo / scala di ingresso.</i>		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

GEOM. CESCA ENDRIO

Firme

