



ID 2207



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

U.C.C.R. - MARONE
SCHEDA 2° LIVELLO
VALIDATA
IN DATA 4.3.2017
Arch. B. DE MARTINO



SISMA

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI - CHIESE

MODELLO A - DC

Prima sezione

A₁

Data	21/02/2017	N° progressivo	001	N° Scheda	
(a cura dell'ufficio)					

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	☐	Bene individuo	☒
Denominazione bene complesso:			
Numero schede beni componenti		Codice livello superiore	
Tipologia	☒ chiesa ☐ canonica ☐ palazzo ☐ castello ☐ torre ☐ bene archeologico ☐ altro		
Pianta	☒ regolare ☐ con cortili ☐ ad ali aperte ☐ lineare ☐ altro		

A₃ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	MARCHE	Codice Istat comune		Indirizzo	550145711
Provincia	MACERATA			1 via	CAD
Comune	OSISLITA			2 corso	
Località	CIAPPOVALICATRA			3 vicolo	
				4 piazza	
				5 località	
Sezione censuaria		N° complesso o aggregato		num.civico	
Foglio	118	Data		N° edificio	
		Particelle	C	Sub.	0

A₄ - COORDINATE UTM

Quadrante		Longitudine Est (x)	13, 150438	Latitudine Nord (y)	42, 945367	☒ Lettura GPS
-----------	--	---------------------	------------	---------------------	------------	---

A₅ - OGGETTO

Denominazione bene:	CHIESA DI	550145711
Denominazione storica:	1011	
Datazione: anno	1800	secolo epoca
Ultima trasformazione		
Proprietà:	PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA	073751212
Utilizzatore:	ASSUNTA IN PIEVE	3343282650

PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA
IN PIEVE
(MONS. NELLO TRANZOCCHI)

A₆ – DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

Uso		Utilizzazione temporale			Affollamento
		Continuo	Saltuario	Non utilizzato	
Cattedrale / Duomo	☐	☐	☐	☐	☐
Chiesa parrocchiale	☒	☐	☒	☐	☒
Oratorio	☐	☐	☐	☐	☐
Santuario	☐	☐	☐	☐	☐
Museo	☐	☐	☐	☐	☐
Auditorium	☐	☐	☐	☐	☐
Servizi	☐	☐	☐	☐	☐
Altro	☐	☐	☐	☐	☐

A₇ – CARATTERISTICHE DEL SITO

In piano	☐	Su rilievo / su cresta / su vetta	☐	Su riperto	☐	In pendio / su versante	☒	Avvallamento	☐
----------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------	------------	-----------------------	-------------------------	----------------------------------	--------------	-----------------------

A₈ – CONTESTO URBANO E POSIZIONE

Centro urbano	☐	Periferia urbana	☐	Area industriale - commerciale	☐	Area agricola	☒	Centro storico	☐
Isolata	☒	Connessa con altri edifici	☐	su	☐	lati		Altro	☐

A₉ – INFRASTRUTTURE

Accesso pedonale	☒	Rete viaria idonea in relazione al rischio	☐
Accesso carrabile	☒	Parcheggio nelle vicinanze	☒
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	☐	Spazi aperti a disposizione	☒
Accesso con mezzi pesanti	☒	Altro	☐

A₁₀ – PRESENZA DI RISCHIO

		RILEVAZIONE DIRETTA	INFORMAZIONI ACQUISITE
Insedimento minacciato da frana	☐	☐	☐
Insedimento in zona alluvionabile	☐	☐	☐
Insedimento soggetto a minacce di tipo industriale	☐	☐	☐
Insedimento soggetto ad altre minacce naturali	☐	☐	☐

A₁₁ – TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI

TIPOLOGIA	Num.	superficie	TIPOLOGIA	Num.	superficie
Affreschi	☐	☐	Dipinti mobili su vario supporto	☐	☐
Mosaici	☐	☐	Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stali corali)	☐	☐
Stucchi	☐	☐	Decorazioni plastiche mobili	☐	☐
Arazzi	☐	☐	Manufatti in carta e pergamena	☐	☐
Altari / statue	☐	☐	Reperti archeologici	☐	☐
Libri / Stampe	☐	☐	Altri	☐	☐

A₁₂ – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - Realizzata da

SI ☒ NO ☐

A₁₃ – COMPILATORE SCHEDA

Cognome	IANNAIELLA	Nome	GIUSEPPE
Ente/ufficio di appartenenza	KIBACT		
☎ 3394680792	E-Mail: giuseppe.iannaiella@beniculturali.it		

A₁₄ - RIFERIMENTO SCHEDA DELLA VULNERABILITA' DELLE CHIESE

N° Scheda		Data		Ente	
-----------	--	------	--	------	--

A₁₅ - STATO DI MANUTENZIONE GENERALE

Buono	☒	Discreto	☐	Scadente	☐	Pessimo	☐	In corso lavori	☐
Eventuali precedenti lesioni esistenti		NO	☐	SI	☒	Limitate	☒	Estese	☐
								Gravi	☐

A₁₆ - DANNO SISMICO (Abaco dei meccanismi di collasso delle chiese)

LIVELLO DI DANNO

- 0 - ☐☐☐☐ assenza di danno 1 - ☐☐☐☐ danno lieve 2 - ☐☐☐☐ danno moderato
 3 - ☐☐☐☐ danno grave 4 - ☐☐☐☐ danno molto grave 5 - ☐☐☐☐ crollo

IDENTIFICAZIONE DEL DANNO

- ☒ danno sismico
☒ danno pregresso
☒ aggravamento

1	RIBALTAMENTO DELLA FACCIA	☒
danno	DISTACCO DELLA FACCIA DALLE PARETI O EVIDENTI FUORI PIOMBO	☒ ☐ ☐ ☐
2	MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIA	☒
danno	RIBALTAMENTO DEL TIMPANO, CON LESIONE ORIZZONTALE O A V - DISGREGAZIONE DELLA MURATURA O SCORRIMENTO DEL CORDOLO - ROTAZIONE DELLE CAPRIATE	☒ ☐ ☐ ☐
3	MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIA	☒
danno	LESIONI INCLINATE (TAGLIO) - LESIONI VERTICALI O ARCUATE (ROTAZIONE) - ALTRE FESSURAZIONI O SPANCIAMENTI	☒ ☐ ☐ ☐
4	PROTIRO - NARTECE	☐
danno	LESIONI NEGLI ARCHI O NELLA TRABEAZIONE PER ROTAZIONE DELLE COLONNE - DISTACCO DALLA FACCIA - MARTELLAMENTO	☐ ☐ ☐ ☐
5	RISPOSTA TRASVERSALE DELL'AULA	☒
danno	LESIONI NEGLI ARCONI (CON EVENTUALE PROSECUZIONE NELLA VOLTA) - ROTAZIONI DELLE PARETI LATERALI - LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE - FUORI PIOMBO E SCHIACCIAMENTO NELLE COLONNE	☐ ☐ ☐ ☐
6	MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI (RISPOSTA LONGITUDINALE)	☒
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) - LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ NELLA MURATURA	☒ ☒ ☐ ☐
7	RISPOSTA LONGITUDINALE DEL COLONNATO NELLE CHIESE A PIÙ NAVATE	☐
danno	LESIONI NEGLI ARCHI O NEGLI ARCHITRAVI LONGITUDINALI - SCHIACCIAMENTO E/O LESIONI ALLA BASE DEI PILASTRI - LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	☐ ☐ ☐ ☐
8	VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE	☐
danno	LESIONI NELLE VOLTE DELL'AULA CENTRALE - SCONNESSIONI DELLE VOLTE DAGLI ARCONI	☐ ☐ ☐ ☐
9	VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	☐
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DAGLI ARCONI O DALLE PARETI LATERALI	☐ ☐ ☐ ☐
10	RIBALTAMENTO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DEL TRANSETTO	☐
danno	DISTACCO DELLA PARETE FRONTALE DALLE PARETI LATERALI - RIBALTAMENTO O DISGREGAZIONI DEL TIMPANO IN SOMMITÀ	☐ ☐ ☐ ☐
11	MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI DEL TRANSETTO	☐
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) - LESIONI ATTRAVERSO DISCONTINUITÀ	☐ ☐ ☐ ☐
12	VOLTE DEL TRANSETTO	☐
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DAGLI ARCONI E DALLE PARETI LATERALI	☐ ☐ ☐ ☐
13	ARCHI TRIONFALI	☐
danno	LESIONI NELL'ARCO - SCORRIMENTO DI CONCI - SCHIACCIAMENTO O LESIONI ORIZZONTALI ALLA BASE DEI PIEDRITTI	☐ ☐ ☐ ☐

NON RILEVABILE

NON RILEVABILE

14	CUPOLA – TAMBURO/TIBURIO	☐
danno	LESIONI NELLA CUPOLA (AD ARCO) CON EVENTUALE PROSECUZIONE NEL TAMBURO	□□□□□
15	LANTERNA	☐
danno	LESIONI NEL CUPOLINO DELLA LANTERNA – ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI	□□□□□
16	RIBALTAMENTO DELL'ABSIDE	☒
danno	LESIONI VERTICALI O ARCUATE NELLE PARETI DELL'ABSIDE – LESIONI VERTICALI NEGLI ABSIDI POLIGONALI – LESIONE AD U NEGLI ABSIDI SEMICIRCOLARI	□□□□□
17	MECCANISMI DI TAGLIO NEL PRESBITERIO O NELL'ABSIDE	☒
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ MURARIE	□□□□□
18	VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE	☐
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DAGLI ARCONI O DALLE PARETI LATERALI	□□□□□
19	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – PARETI LATERALI DELL'AULA	☒
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE – SCONNESSIONI TRA CORDOLI E MURATURA – MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA	□□□□□
20	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – TRANSETTO	☐
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE – SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA – MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA	□□□□□
21	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – ABSIDE E PRESBITERIO	☒
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE – SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA – MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA	□□□□□
22	RIBALTAMENTO DELLE CAPPELLE	☐
danno	DISTACCO DELLA PARETE FRONTALE DALLE PARETI LATERALI	□□□□□
23	MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI DELLE CAPPELLE	☐
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ MURARIE	□□□□□
24	VOLTE DELLE CAPPELLE	☐
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DALLE PARETI LATERALI	□□□□□
25	INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI)	☒
danno	MOVIMENTO IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ COSTRUTTIVE – LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO	□□□□□
26	AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)	☒
danno	EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O SCORRIMENTO – LESIONI	□□□□□
27	TORRE CAMPANARIA	☐
danno	LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORPO DELLA CHIESA – LESIONI A TAGLIO O SCORRIMENTO – LESIONI VERTICALI O ARCUATE (ESPULSIONE DI UNO O PIÙ ANGOLI)	□□□□□
28	CELLA CAMPANARIA	☐
danno	LESIONI NEGLI ARCHI – ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI	□□□□□

A₁₇ - INDICE DI DANNO

$n = 11$ (numero dei meccanismi possibili) $d = 210$ (punteggio totale di danno) $i_d = d / 5n = 0,36$
--

A₁₈ - AGIBILITA'

Agibile ☐	Inagibile ☒		
Parzialmente Agibile ☐	Agibile con Provvedimenti ☐	Temporaneamente Inagibile ☐	Inagibile per cause Esterne ☐
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	☐ Verifica più accurata ☐ Si consiglia visita di esperti ☐ Altro	Indicare le cause esterne

A₁₉ - TIPO DI VISITA

Completa ☐	Parziale ☐	Solo dall'esterno ☒	Motivi ostativi
--------------------------------	--------------------------------	--	-----------------

NON È STATO POSSIBILE ACCEDERE ALL'INTERNO PERCHÉ NON SONO STATE FORNITE LE CHIAVI

A₂₀ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

	PROVVEDIMENTI	*	**		PROVVEDIMENTI	*	**
1	Revisione manto di copertura	☐	☒	8	Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	☐	☐
2	Copertura provvisoria	☐	☐	9	Monitoraggio	☐	☐
3	Puntellamenti	☒	☐	10	Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	☐	☐
4	Rimozione delle macerie	☐	☐	11	Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	☐	☐
5	Transennamenti / recinzioni / protezioni	☐	☒	12	Sgombero opere d'arte mobili	☐	☐
6	Consolidamenti localizzati	☐	☐	13	Raccolta sistematica dei frammenti	☐	☐
7	Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	☐	☐	14	Ricovero e protezione dei frammenti	☐	☐

A₂₁ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A _{21.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte
A _{21.2} - Descrizione danno
A _{21.3} - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili
SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE ☐
STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE
€ _ _ _ _ _ ,00

A₂₂ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE

A_{22.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE

€ ,00

A_{22.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO

€ ,00

A_{22.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO

€ ,00

A₂₃ - NOTE


Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

L'EDIFICIO NON E' STATO ISPEZIONATO INTERNAMENTE. SI PRESCRIVE NUOVO SOPRALLUOGO. SI PRESCRIVE LA TRANSEMI-
NATURA DELL'AREA CIRCOSTANTE E LA PUNTELLATURA DELLA FACCIATA. PERTANTO

A₂₄ - DATI DIMENSIONALI (stimati ☒ rilevati ☐)

Aula (compresi navale, cappella, transelli)	Larghezza mt. <u>3,80</u>	Lunghezza mt. <u>7,20</u>	Superficie mq. <u>27,36</u>	Altezza media mt. <u>5,50</u>
Abside	Larghezza mt. <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u>	Superficie mq. <u> </u>	Altezza media mt. <u> </u>
Facciata principale	Larghezza mt. <u>5,60</u>	Altezza mt. <u>6,80</u>	Superficie mq. <u>38,08</u>	
Campanile	Larghezza mt. <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u>		Altezza mt. <u> </u>
Coperture chiesa	Larghezza mt. <u>6,50</u>	Lunghezza mt. <u>8,50</u>	Superficie mq. <u>55,25</u>	Altezza massima mt. <u>7,00</u>

A25 - ELABORATI GRAFICI (pianze, sezioni, prospetti, illustrazione di disegni particolari, allegare eventualmente fotocopie)

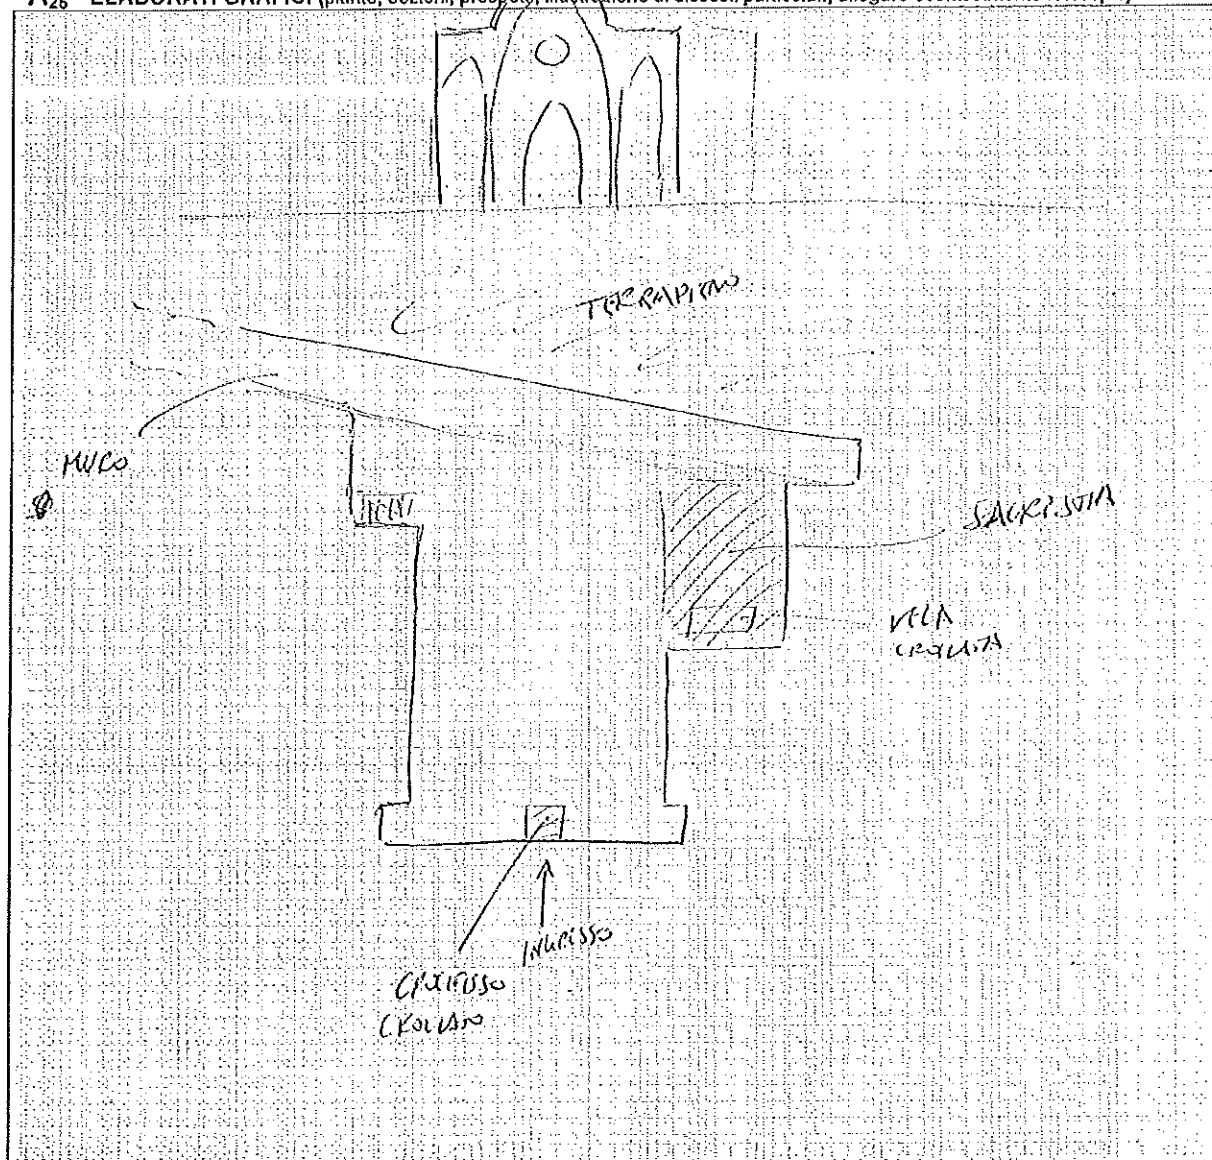

A26 - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

SI ☒ NO ☐











SCHEDE SEGNALAZIONE - SISMA 2016

A27. SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO


SISMA	CENTRO ITALIA	C.O.M.	ANCONA	SQUADRA N.	MAR10
Componenti della squadra					
Cognome e nome		Qualifica	Ente appartenenza	Firma	
IANAROLI GIUSEPPE		Geom	MIBACT	[Signature]	
FRACOMINI ALFEDO		Ing	EUROVIA - RELUIS	[Signature]	
MARCONI BEATRICE		Ing	EUROVIA - RELUIS	[Signature]	

Modello A-DC PCM-DPC MiBAC 2006

ABACO DEI MECCANISMI DI COLLASSO DELLE CHIESE

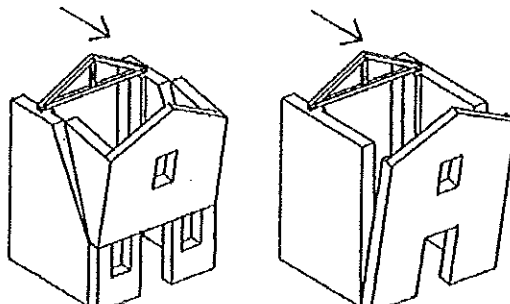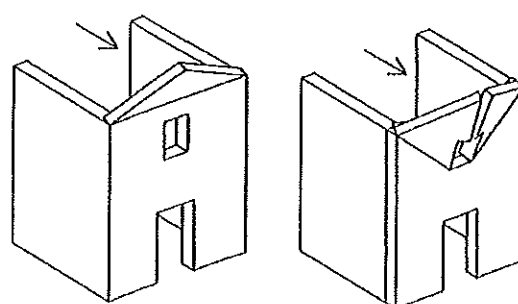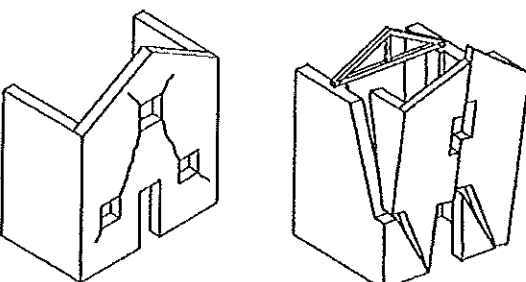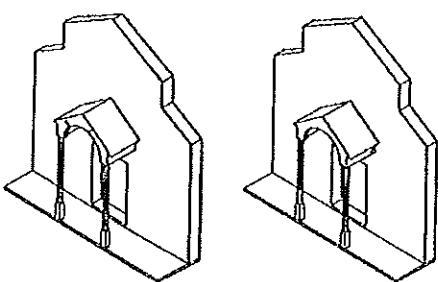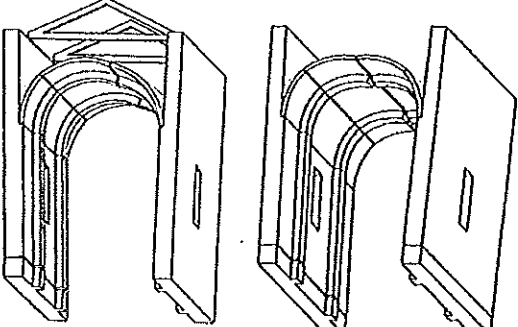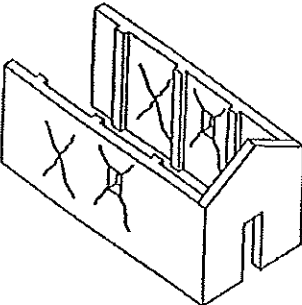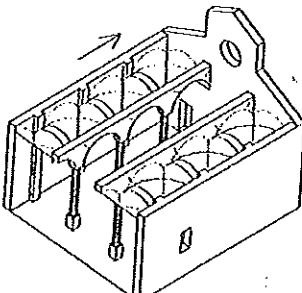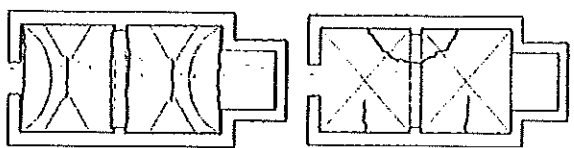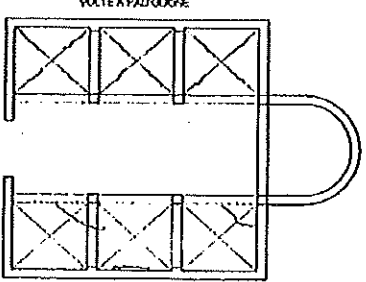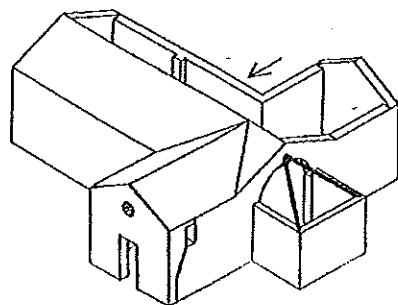1. RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA 	2. MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA 
3. MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA 	4 - PROTIRO E NARTECE 
5 - RISPOSTA TRASVERSALE DELL'AULA 	6 - MECCANISMI DI TAGLIO PARETI LATERALI 
7 - RISPOSTA LONGITUDINALE DEL COLONNATO 	8 - VOLTE DELL'AULA O DELLA NAVATA CENTRALE  VOLTA A BOTTE LISCIATA VOLTA A CROCIERA
9 - VOLTE DELLE NAVATE LATERALI  VOLTA A BOTTE LISCIATA VOLTA A CROCIERA	10 - RIBALTAMENTO PARETI DEL TRANSETTO 


11 - MECCANISMI DI TAGLIO DEL TRANSETTO

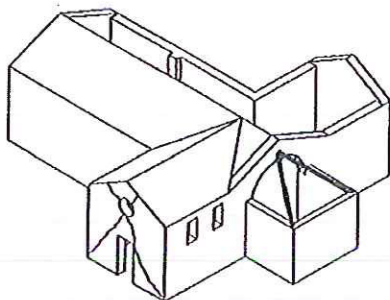


12 - VOLTE DEL TRANSETTO




13 - ARCHI TRIONFALI

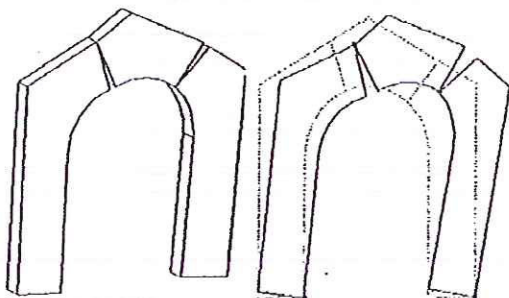


14 - CUPOLA E TAMBURNO / TIBURIO

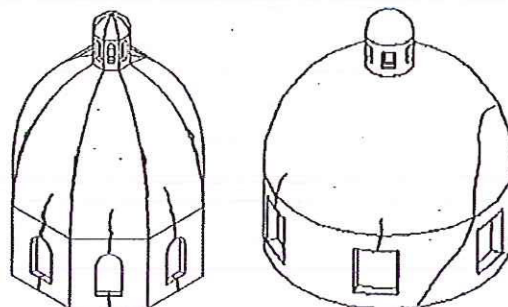


15 - LANTERNA

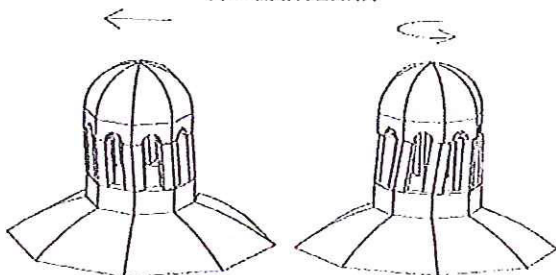


16 - RIBALTAMENTO DELL'ABSIDE

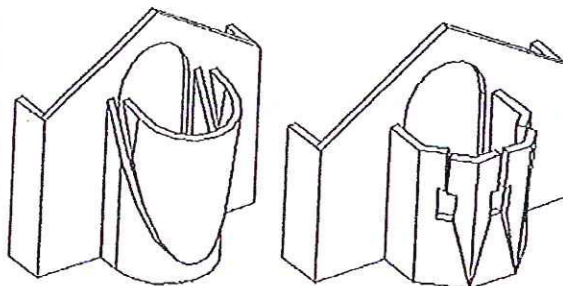


17 - MECCANISMI DI TAGLIO NELL'ABSIDE

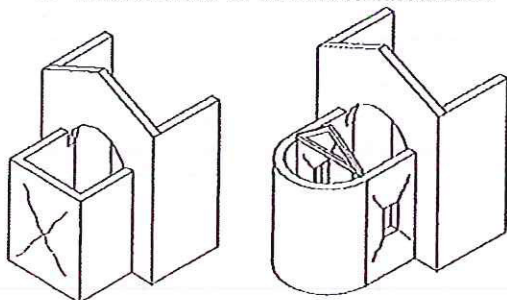


18 - VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE

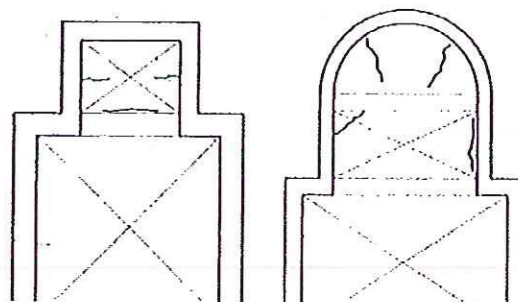


19 - ELEMENTI DI COPERTURA: AULA

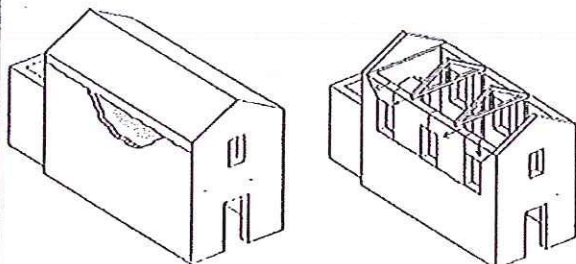

20 - ELEMENTI DI COPERTURA: TRANSETTO

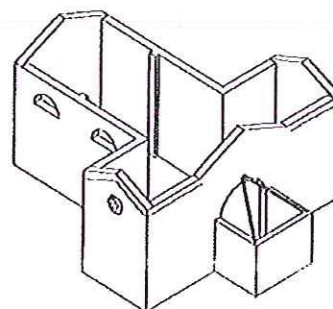

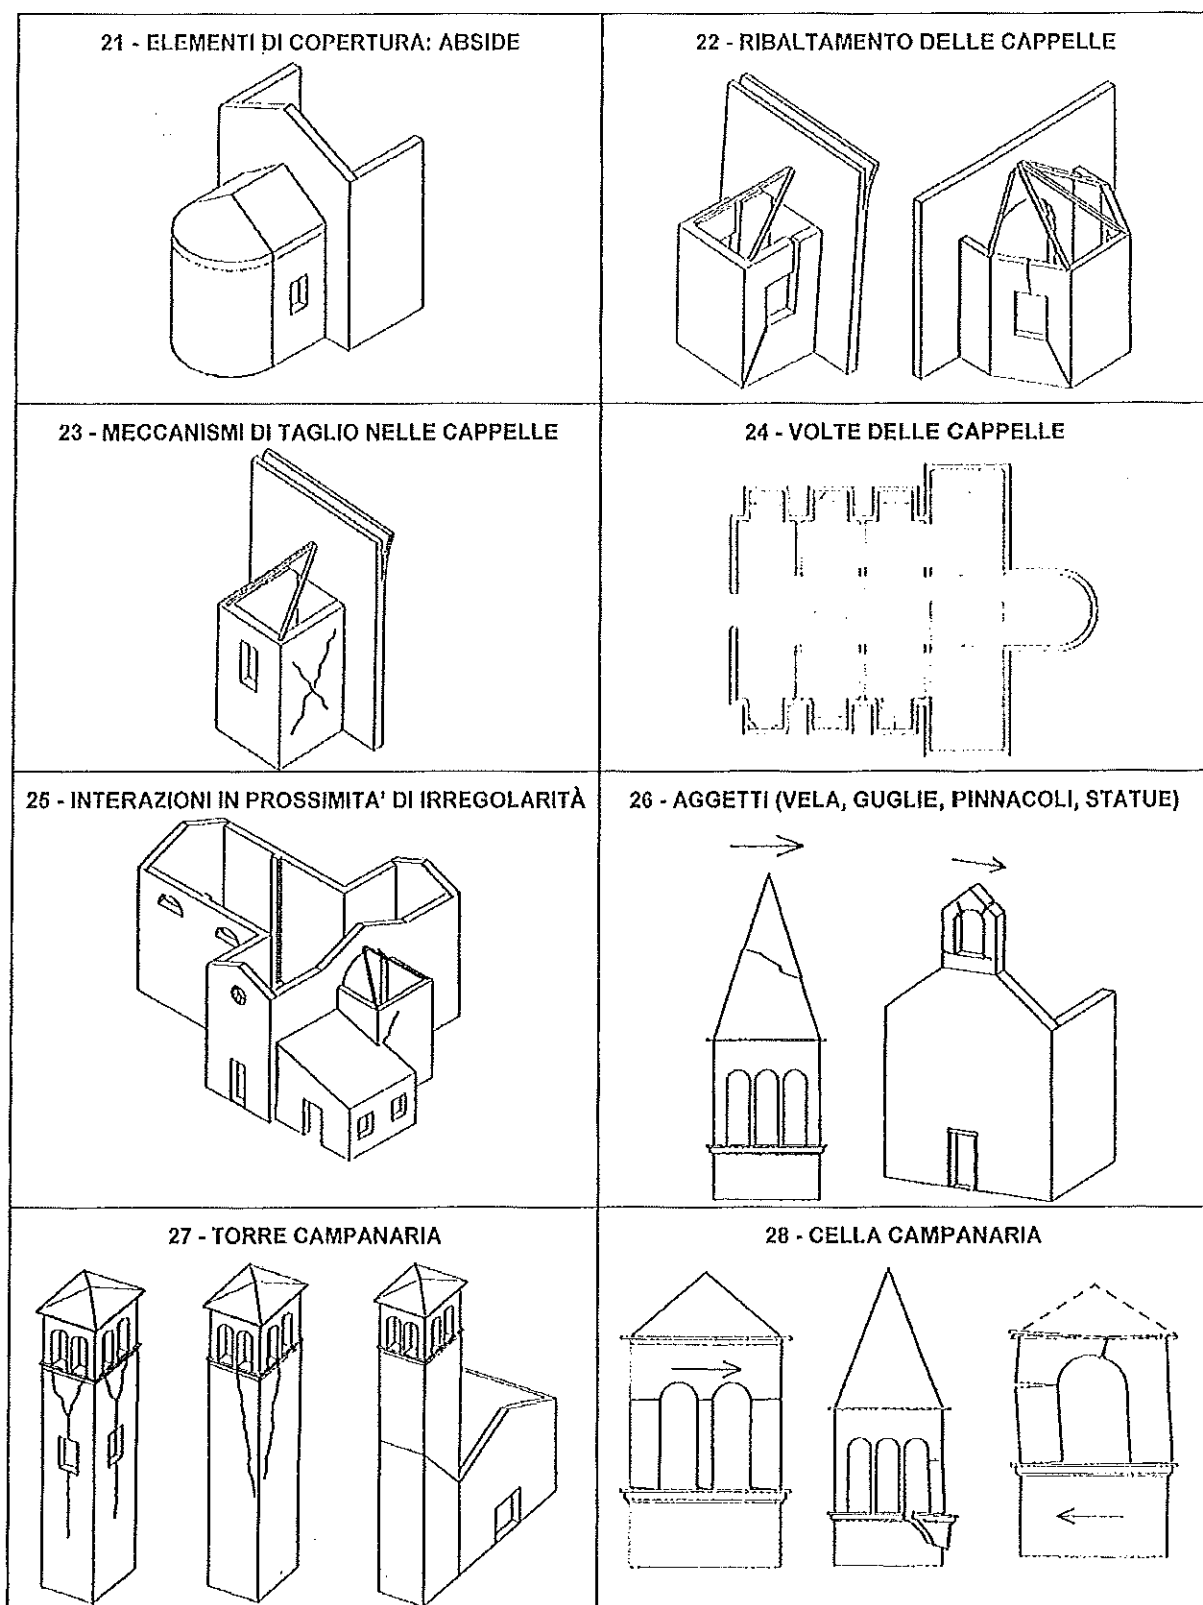

Modello A-DC PCM-DPC MiBAC 2006



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche
Unità di Crisi e Coordinamento Regionale Marche

SCHEDA SEGNALAZIONE – SISMA MARCHE-ABRUZZO-LAZIO-UMBRIA 2016

COMUNE- Fraz./Loc.	Ussita				
PROVINCIA	Macerata				
Indirizzo	Fraz. Capovallazza				
Coordinate (se in possesso)					
Dati catastali	foglio	18	particella	C	sub 0
DENOMINAZIONE BENE (eventuale denominazione storica)	Chiesa di S. Scolastica				
Destinazione d'uso attuale	Culto				
Contesto	☐	Bene complesso aggregato Denominazione del bene complesso	☒	Bene isolato	
Proprietà Parrocchia di S. Maria Assunta in Pieve	☐	pubblico	☒	privato	
		Nome Cognome recapito telefonico email della proprietà Mons. Nello Tranzocchi tel.0737/51212 cell.334/3282650 nello.tranzocchi@libero.it			
Nome Cognome recapito telefonico email referente del sopralluogo		Ufficio UCCAT Arcidiocesi Camerino sisma2016@arcidiocesicamerino.it			
Inserito nel Piano Regionale bb.cc./1999	☒	n.472	Intervento finanziato € 0	Intervento realizzato € 0	
Tipo di Danno edificio (descrizione sintetica delle lesioni e dei cinematismi) Lesioni su prospetto principale in corrispondenza dell'oculo sovrastante il portale e sulle pareti laterali, soprattutto in corrispondenza degli ammassamenti tra i maschi murari; lesione e disassamento al pilastro sx e sconnessioni ai piani alle reni degli archi della vela campanaria; lesioni sottostanti la base della vela campanaria; la medesima è stata già smontata.					
Provvedimenti Urgenti bene Immobile	☐	Rischio crollo	☒	Non accessibile	☐ Accessibile
(descrizione sintetica di eventuali provvedimenti ritenuti utili)					
Beni mobili contenuti nel bene					
Presenza Beni storico-artistici	☒	Sì	☐	No	
Presenza Beni Archivistici	☐	Sì	☒	No	
Presenza Beni Archeologici	☐	Sì	☒	No	
Tipo di Danno (descrizione sintetica e quantificazione dei beni danneggiati o a rischio)					
Provvedimenti Urgenti (descrizione sintetica di eventuali provvedimenti ritenuti utili)					
Note La vela campanaria è stata già smontata.					
Date e Luogo Post 26 e 30/10/2016			Il Compilatore Ufficio UCCAT Arcidiocesi Camerino sisma2016@arcidiocesicamerino.it		



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

Unità di Crisi e Coordinamento Regionale Marche

Elenco della documentazione fotografica* allegata

