



PROSPETTO NORD rapp. 1:100



PROSPETTO EST rapp. 1:100

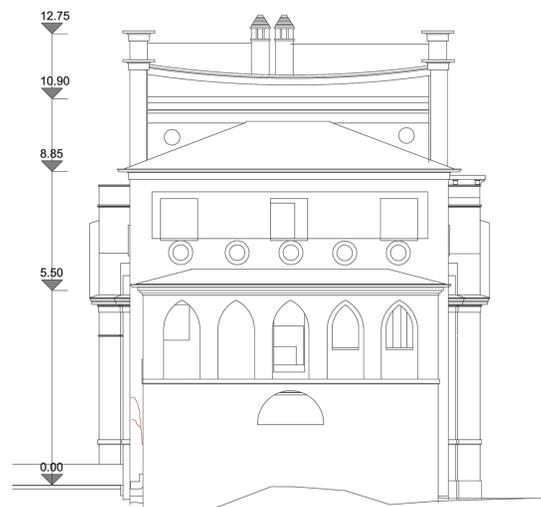


PROSPETTO SUD rapp. 1:100

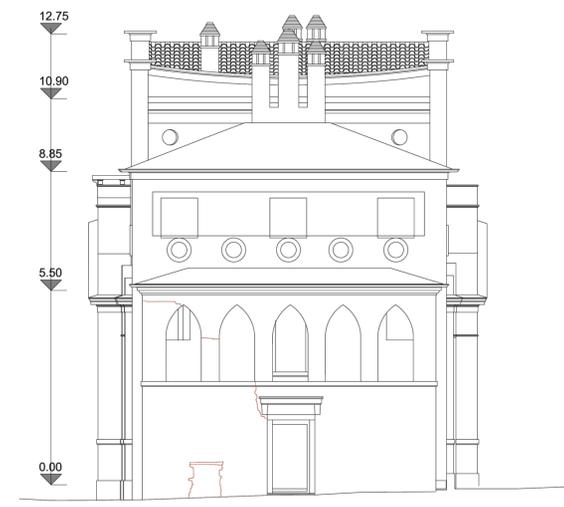


PROSPETTO OVEST rapp. 1:100


- LEGENDA LESIONI**
- A** LESIONE AD ANDAMENTO PRESSOCHE' VERTICALE IN CORRISPONDENZA DI INCROCI FRA MURI
 - B** LESIONE IN CORRISPONDENZA DELL'ARCHITRAVE
 - C** LESIONE IN CHIAVE DELL'ARCO
 - D** LESIONE AD ANDAMENTO VERTICALE
 - E** LESIONI DI SCHIACCIAMENTO O IN CORRISPONDENZA DELL'APPOGGIO DI TRAVI
 - F** LESIONI SU TRAMEZZI
 - G** LESIONE AD ANDAMENTO DIAGONALE
 - H** LESIONE AD ANDAMENTO ORIZZONTALE
 - I** SOLUZIONE DI CONTINUITA' TRA MURATURE ACCOSTATE PRIVE DI AMMORSATURA
 - L** LESIONE SU VOLTA IN MURATURA
- PROIEZIONE DI LESIONE SU SOFFITTO O CONTROSOFFITTO**
- DISTACCO TRA PARETE E SOFFITTO**
- DECOESIONE DIFFUSA DI MURATURA, CAVILLATURE DIFFUSE E LESIONI RAVVICINATE NON DESCRIVIBILI GRAFICAMENTE**
- FRATTURAZIONI CONCENTRATE, DECOESIONI LOCALIZZATE CON O SENZA ESPULSIONE DI PARTI, CORRUGAMENTI DI INTONACI**
- LEGENDA FOTO**
- 1** FOTO PAVIMENTO
 - 2** FOTO PARETE
 - 3** FOTO SOFFITTO

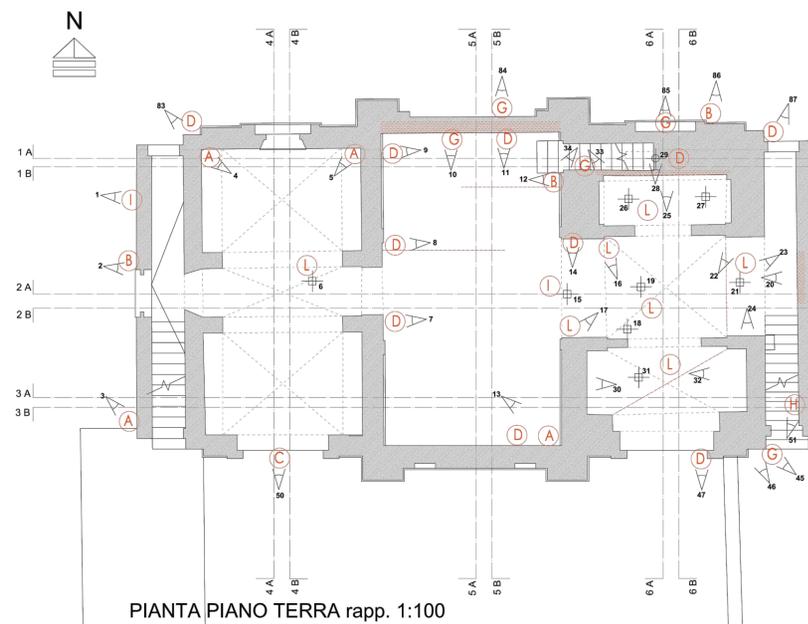


PIANTA PIANO TERRA rapp. 1:100

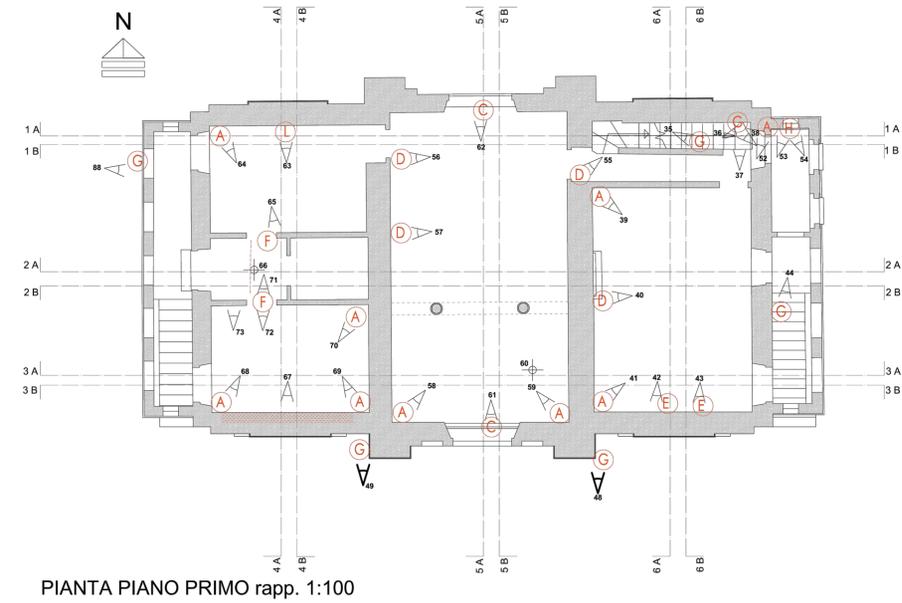

PIANTA PIANO PRIMO rapp. 1:100

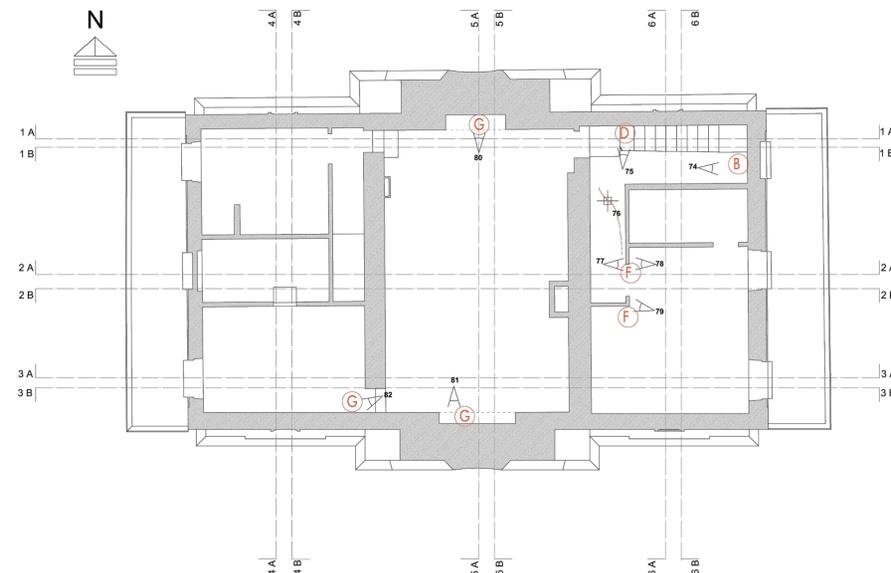

PIANTA PIANO SECONDO rapp. 1:100

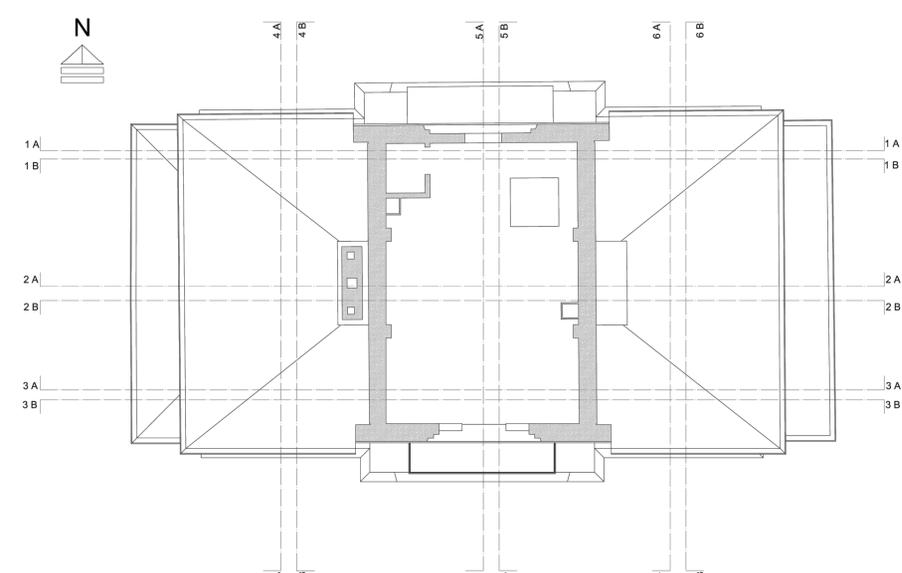

PIANTA COPERTURE rapp. 1:100

COMUNE DI TREIA

Settore VII

"Settore Ricostruzione Post Sisma del Patrimonio e del Territorio"



STUDIO DI FATTIBILITA'
TECNICA-ECONOMICA

UNITA' PROGETTAZIONE
Arch. Michela FRANCONI
Responsabile del Procedimento

PROGETTISTI INCARICATI

Capogruppo
Arch. Michela Francioni

Collaboratori
Ing. Ester Alimento
Geom. Sergio D'Ascanio

Firme dei professionisti

INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' PUBBLICA, DESTINATO ALLA SODDISFAZIONE DELLE ESIGENZE ABITATIVE POST SISMA, UBICATO IN C.DA SNA MARCO, FACENTE PARTE DEL COMPLESSO DI VILLA SPADA E DENOMINATO "CASA DEL CUSTODE". IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 74 PARTICELLE 30 E 92

Scala disegno: 1:100 | Data: Marzo 2020

ELABORATO:
RILIEVO DEL DANNO
PIANTE E PROSPETTI

TAVOLA N.

6

Revisione	Data revisione	Disegnatore	Controllato	Verifica RUP