


SEZIONE 1A rapp. 1:100



SEZIONE 2A rapp. 1:100

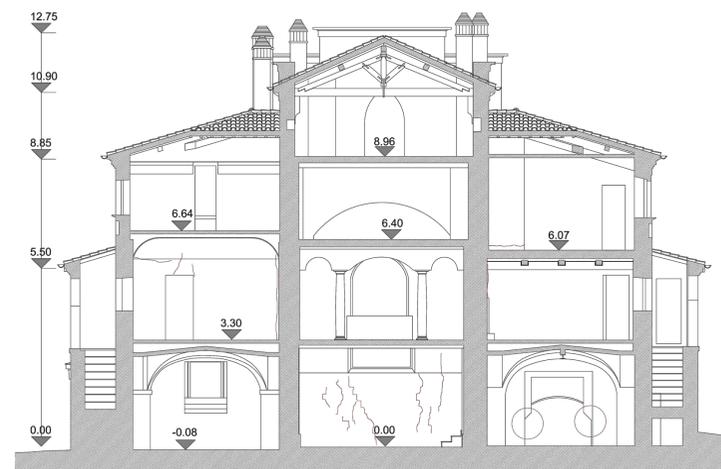

SEZIONE 3A rapp. 1:100



SEZIONE 1B rapp. 1:100



SEZIONE 2B rapp. 1:100



SEZIONE 3B rapp. 1:100


LEGENDA LESIONI

- (A) LESIONE AD ANDAMENTO PRESSOCHE' VERTICALE IN CORRISPONDENZA DI INCROCI FRA MURI
- (B) LESIONE IN CORRISPONDENZA DELL'ARCHITRAVE
- (C) LESIONE IN CHIAVE DELL'ARCO
- (D) LESIONE AD ANDAMENTO VERTICALE
- (E) LESIONI DI SCHIACCIAMENTO O IN CORRISPONDENZA DELL'APPOGGIO DI TRAVI
- (F) LESIONI SU TRAMEZZI
- (G) LESIONE AD ANDAMENTO DIAGONALE
- (H) LESIONE AD ANDAMENTO ORIZZONTALE
- (I) SOLUZIONE DI CONTINUITA' TRA MURATURE ACCOSTATE PRIVE DI ARMATURA
- (L) LESIONE SU VOLTA IN MURATURA


- PROIEZIONE DI LESIONE SU SOFFITTO O CONTROSOFFITTO
- DISTACCO TRA PARETE E SOFFITTO
- DECISIONE DIFFUSA DI MURATURA, CAVILLATURE DIFFUSE E LESIONI RAVVICINATE NON DESCRIBIBILI GRAFICAMENTE
- FRATTURAZIONI CONCENTRATE, DECISIONI LOCALIZZATE CON O SENZA ESPULSIONE DI PARTI, CORRUGAMENTI DI INTONACO

LEGENDA FOTO


- 1 FOTO PAVIMENTO
- 2 FOTO PARETE
- 3 FOTO SOFFITTO

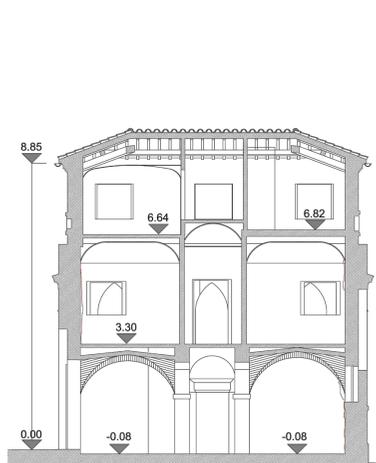


SEZIONE 4A rapp. 1:100

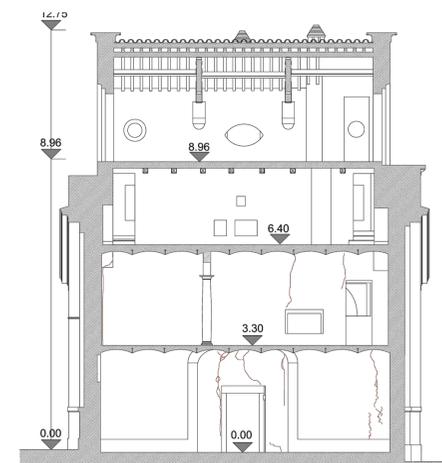


SEZIONE 5A rapp. 1:100

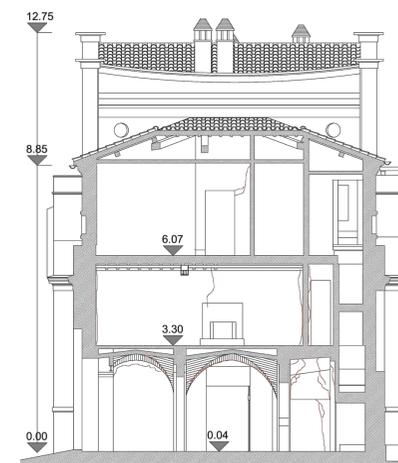

SEZIONE 6A rapp. 1:100

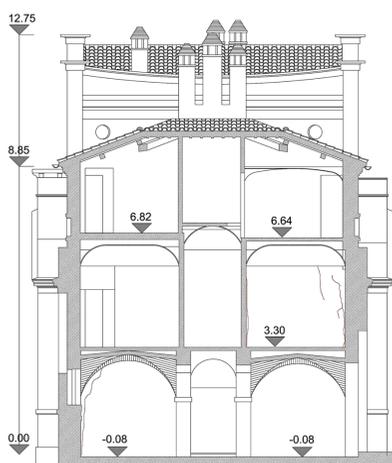


SEZIONE 4B rapp. 1:100

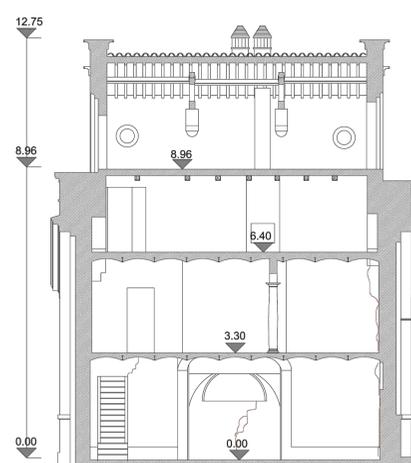

SEZIONE 5B rapp. 1:100



SEZIONE 6B rapp. 1:100

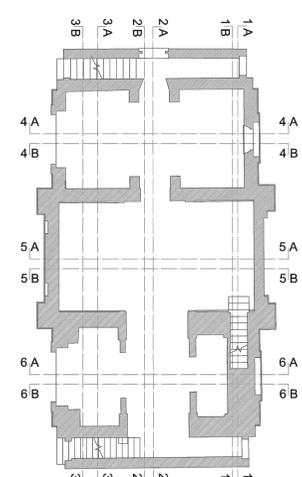

COMUNE DI TREIA
Settore VII
"Settore Ricostruzione Post Sisma del Patrimonio e del Territorio"

**STUDIO DI FATTIBILITA'
TECNICA-ECONOMICA**

UNITA' PROGETTAZIONE
Arch. Michela FRANCONI
Responsabile del Procedimento

PROGETTISTI INCARICATI

Capogruppo
Arch. Michela Francioni

Collaboratori
Ing. Ester Allimento
Geom. Sergio D'Ascanio

Firme dei professionisti

INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' PUBBLICA, DESTINATO ALLA SODDISFAZIONE DELLE ESIGENZE ABITATIVE POST SISMA, UBICATO IN C.DA SNA MARCO, FACENTE PARTE DEL COMPLESSO DI VILLA SPADA E DENOMINATO "CASA DEL CUSTODE". IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 74 PARTICELLE 30 E 92

Scala disegno: 1:100 | Data: Marzo 2020

ELABORATO: **RILIEVO DEL DANNO SEZIONI**

7

TAVOLA N.

Revisione	Data revisione	Disegnatore	Controllato	Verifica RUP